



HEIDENHAIN



Montageanleitung
Mounting Instructions

LB 302

LB 382

mehrteilig
Multi-Section

6/2004

Seite

- 4 Komponenten**
- 6 Lieferumfang**
- 8 Hinweise zur Montage**

Montage

- 10 Kabelausgang verlegen**
- 11 Referenzmarken-Lage LB 302/LB 382**
- 12 Abmessungen**
- 14 Montage-Toleranzen**
- 15 Befestigung der Gehäuseteilstücke**
- 19 Laufbänder einziehen**
- 20 Hinweise zur Maßbandmontage**
- 21 Maßband einziehen und befestigen**
- 24 Dichtlippen einziehen**
- 26 Dichtlippen befestigen (Endstück E2)**
- 27 Abtasteinheit einsetzen**
- 28 Dichtlippen befestigen (Endstück E1)**
- 29 Abschließende Arbeiten**
- 30 Maßband spannen**
- 32 Lineare Fehlerkorrektur**
- 34 Schutzmaßnahmen**

Mechanische Kennwerte

- 35 LB 302/LB 302C**
- 35 LB 382/LB 382C**

Elektrischer Anschluss

- 36 LB 302/LB 302C**
- 38 LB 382/LB 382C**

Elektrische Kennwerte

- 37 LB 302/LB 302C**
- 39 LB 382/LB 382C**

Page

- 4 Components**
- 6 Items Supplied**
- 8 Mounting Procedure**

Mounting

- 10 Changing the Cable Outlet**
- 11 Reference Mark Position LB 302/LB 382**
- 12 Dimensions**
- 14 Mounting Tolerances**
- 15 Mounting the Housing Sections**
- 19 Inserting the Bearing Strips**
- 20 Mounting the Scale Tape**
- 21 Inserting and securing the Scale Tape**
- 24 Inserting the Sealing Lips**
- 26 Securing the Sealing Lips (End Section E2)**
- 27 Installing the Scanning Unit**
- 28 Securing the Sealing Lips (End Section E1)**
- 29 Final Steps**
- 30 Tensioning the Scale Tape**
- 32 Linear Error Compensation**
- 34 Protective Measures**

Mechanical Data

- 35 LB 302/LB 302C**
- 35 LB 382/LB 382C**

Electrical Connection



- 36 LB 302/LB 302C**
- 38 LB 382/LB 382C**


Electrical Data

- 37 LB 302/LB 302C**
- 39 LB 382/LB 382C**

Maße in mm

Dimensions in mm

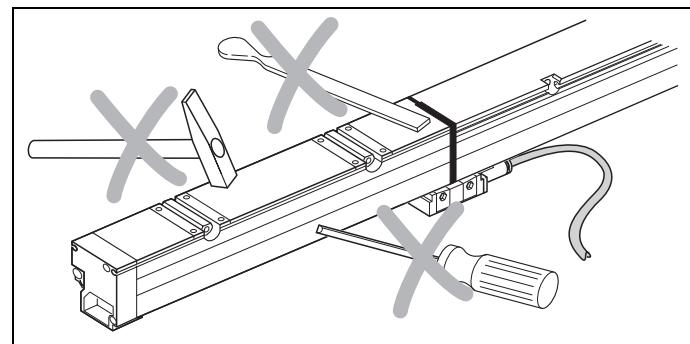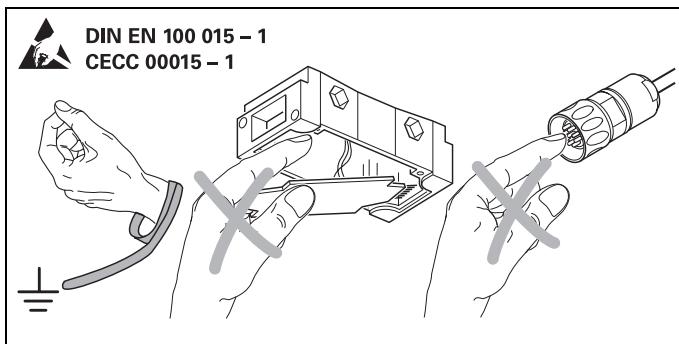

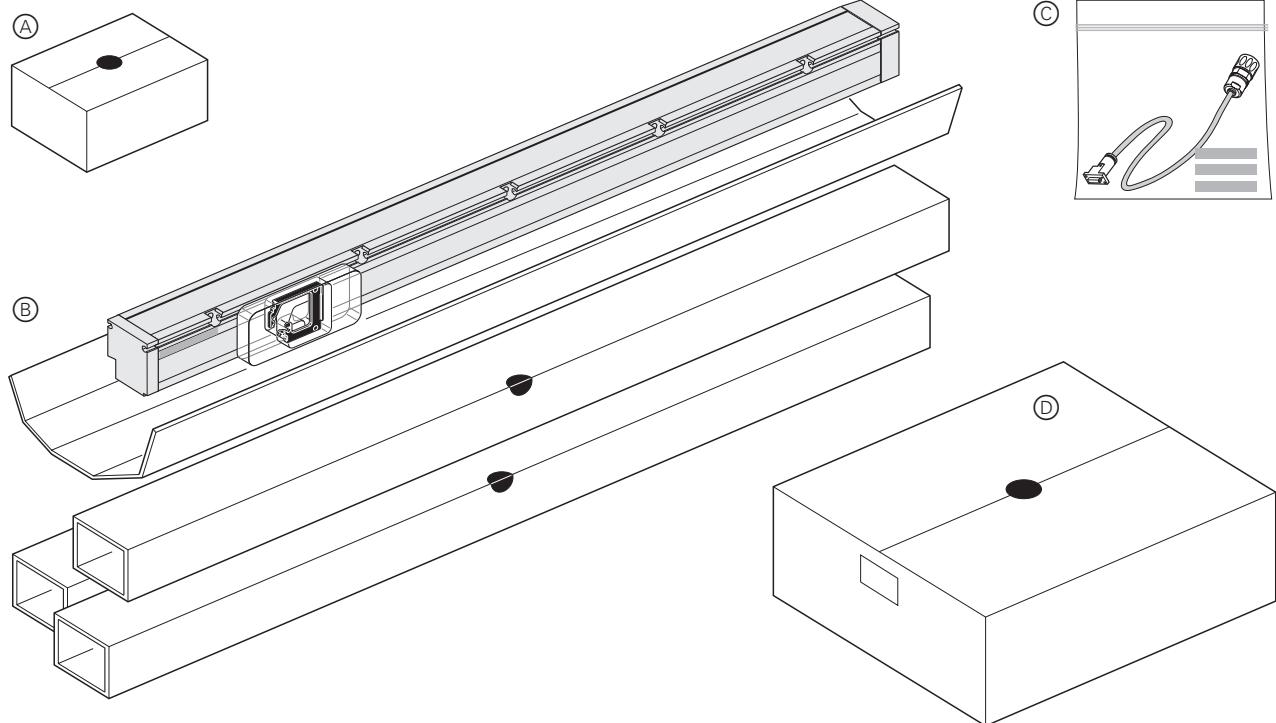**Separat bestellen:**

- Ⓐ Abtasteinheit
- Ⓑ Gehäuse-Teilstücke


Ⓒ Anschlusskabel
Ⓓ Teilesatz

Order separately:

- Ⓐ Scanning unit
- Ⓐ Housing sections

Ⓒ Connecting cable
Ⓓ Parts kit


(A)

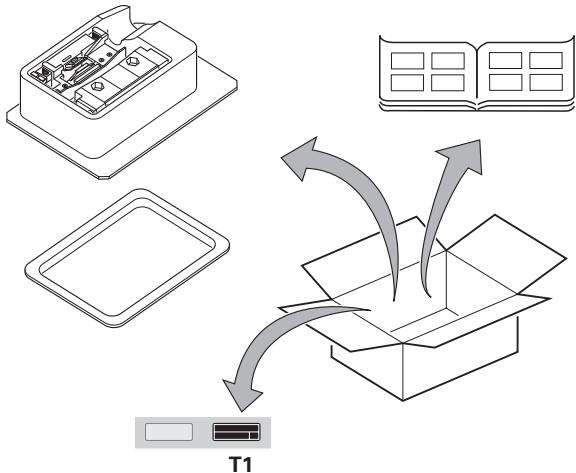

T1 = Typenschild


T1 = ID label

(C)

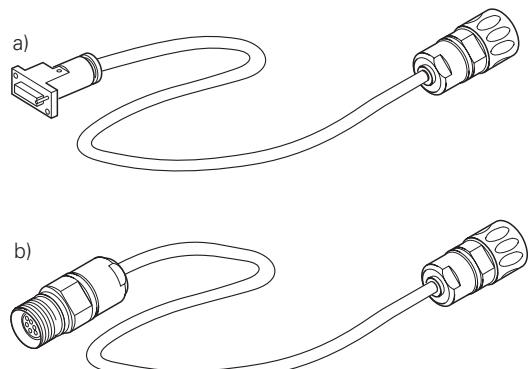

a) Adapterkabel
b) dazugehöriges Verlängerungskabel

a) Adapter cable
b) Matching extension cable

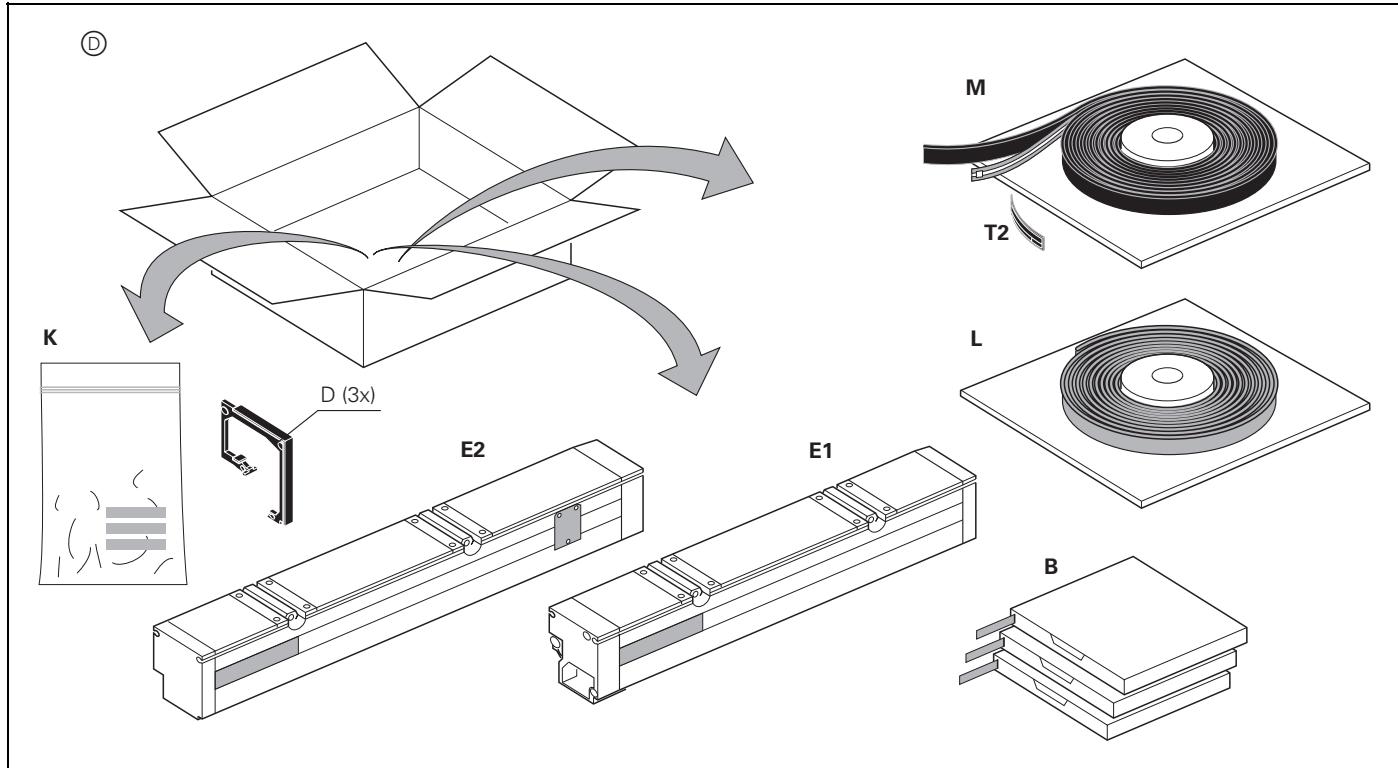

M Maßband (Messlänge ML) mit Typenschild **T2**

L Dichtlippe [2 x (ML + 1 m)]

E1 Endstück mit Klemmvorrichtung (auch spiegelbildlich lieferbar)

E2 Endstück mit Spannvorrichtung (auch spiegelbildlich lieferbar)

K Kleinteile

B Laufbänder

D Dichtung

M Scale tape (measuring length ML) with ID label **T2**

L Sealing lip [2 x (ML + 1 m (3.3 ft))]


E1 End section with clamping device (also available mirror-imaged)

E2 End section with tensioning device (also available mirror-imaged)

K Small parts

B Bearing strips

D Seal

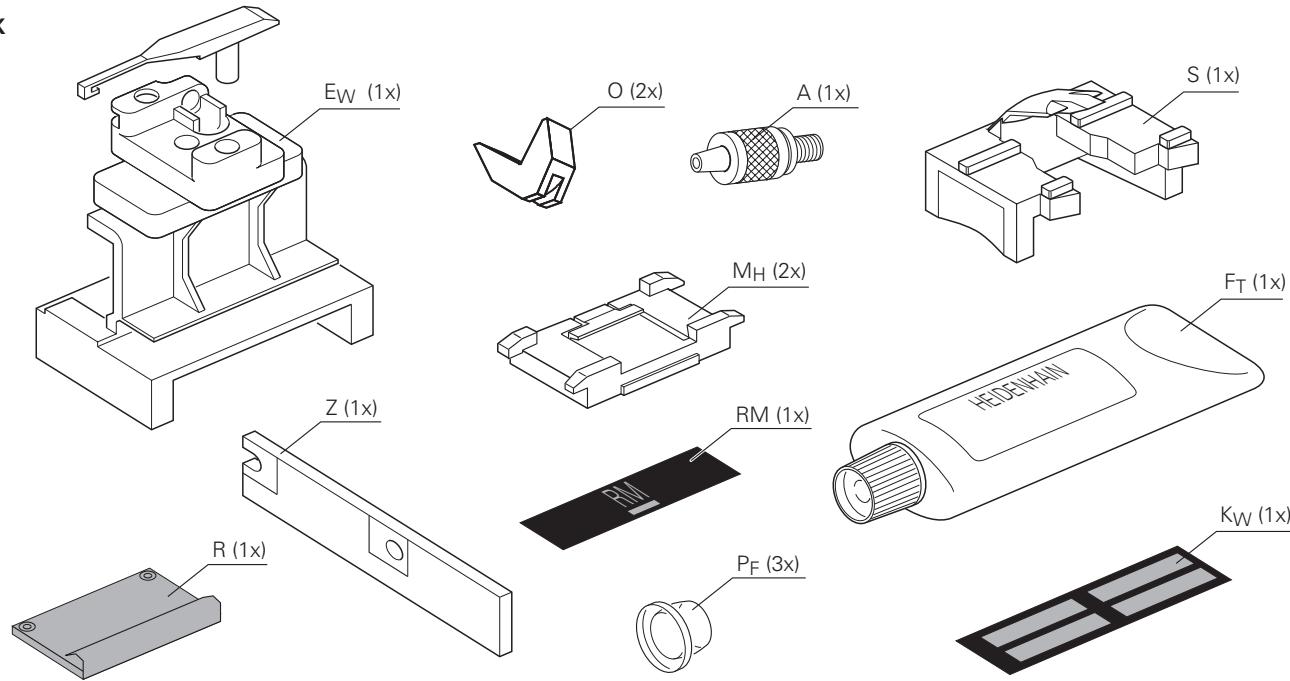K

A Anschlussstück Druckluft

Ew Einzieh-Werkzeug

S Referenzmarkenschieber

O Dichtlippen-Klemmstück

Z Distanzstück

1) bei LB 302/LB 382

Kw Aluschild für Korrekturwerte

F_T Dichtlippenfett

R Referenzmarkenblende¹⁾

P_F Stopfen

RM Referenzmarkenschild¹⁾

M_H Montagehilfe

A Connecting piece for air

Ew Scale tape puller

S Reference mark slider

O Sealing lip clamp

Z Spacer

1) for LB 302/LB 382

Kw Label for compensation values


F_T Sealing lip grease

R Ref. mark selector plate¹⁾

P_F Plug


RM Reference mark label¹⁾

M_H Mounting aid

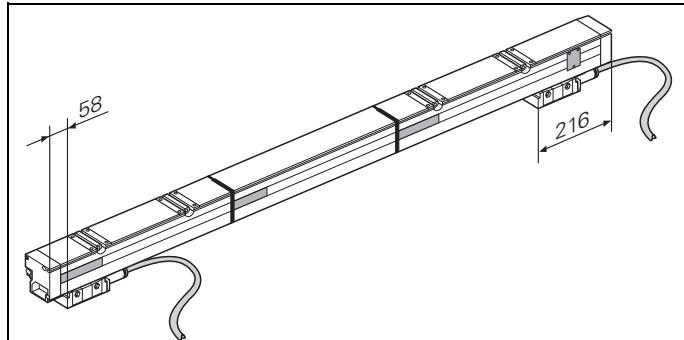


Anbauort so wählen, dass die Abtasteinheit auf keinen Fall an die Gehäusedeckel stoßen kann.

Choose a mounting position to ensure that the scanning unit cannot touch the end sections.

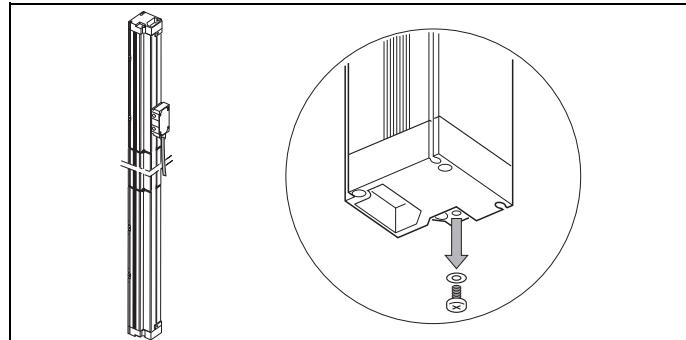


Bei vertikalem Anbau ohne Druckluft-Anschluss die Drainageschraube entfernen.

When mounting vertically, remove the drain screw if compressed air is not used.

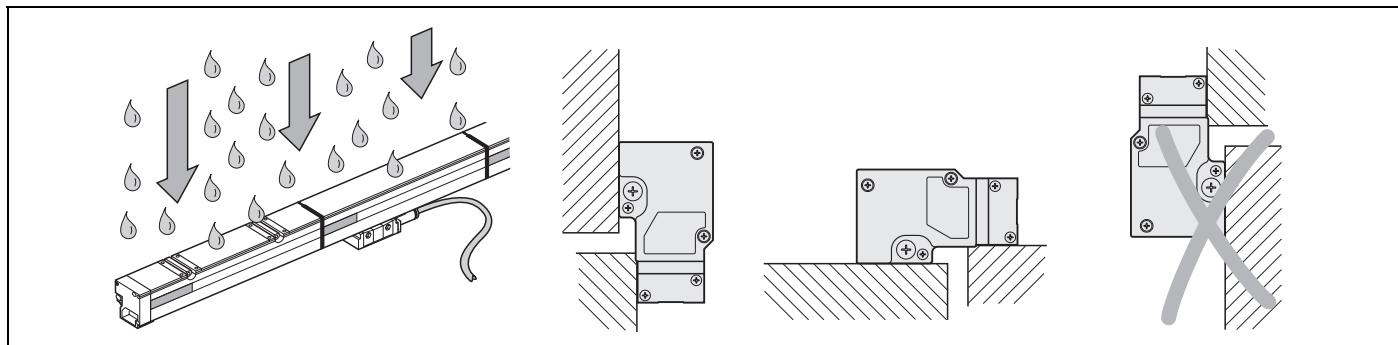


Anbaulage so wählen, dass **Dichtlippen vor Verschmutzung geschützt sind.**

*Mount with **sealing lips facing away from possible sources of contamination.***

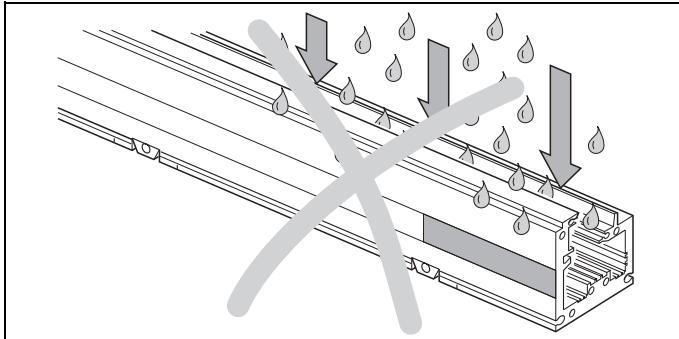

Während der Montage darauf achten, dass keine Verunreinigungen in das Maßstabsgehäuse eindringen.

Be sure that no contamination enters the housing while you are mounting the scale.

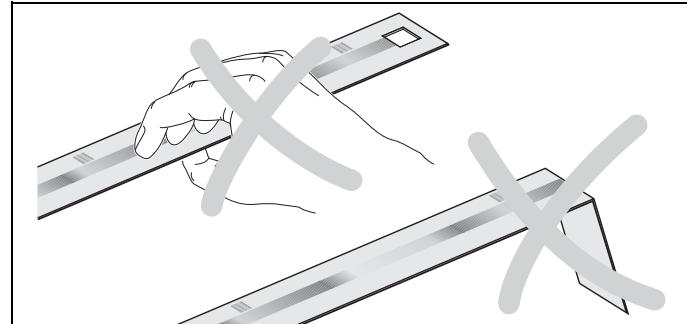


Teilungsseite des Maßbandes nicht berühren.
Maßband nicht knicken.

*Do not touch the graduation side of the scale tape.
Do not bend the scale tape.*




DIN EN 100 015 – 1
CECC 00015 – 1

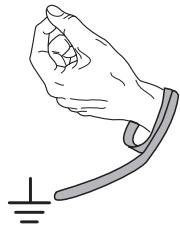


Elektronik vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Geerdetes Armgelenkband verwenden!

*Protect the electronics from accumulating electrostatic charge.
A grounded bracelet can ensure protection during handling.*

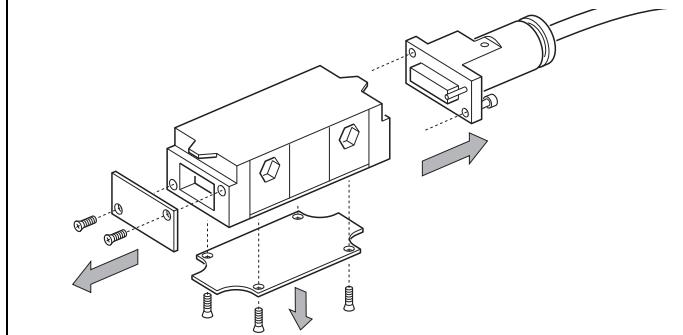


Deckel und ggf. Adapterkabel abschrauben.

Detach the cover and (if necessary) the adapter cables.

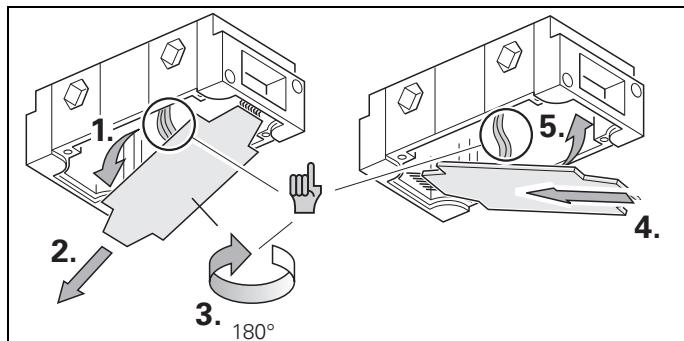


Platine vorsichtig nach unten kippen, herausziehen und anschließend um 180° drehen.
Platine steckerseitig zuerst einsetzen. **Litzen nicht einklemmen!**

*Tilt the printed circuit board down carefully, pull it out and rotate it by 180°. Insert board connector side first. **Do not pinch the wires.***

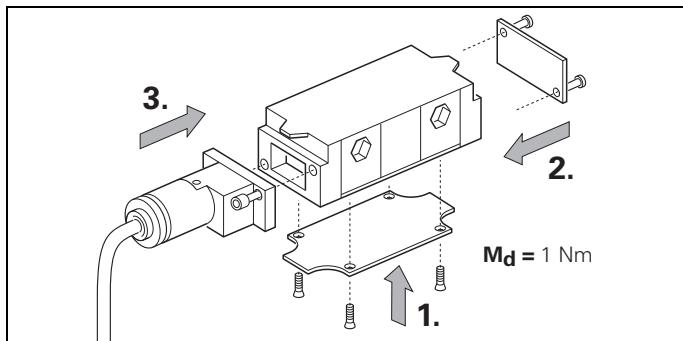


Anschließend Deckel und Adapterkabel wieder anschrauben (**1 Nm**).

*Then attach cover and adapter cables again (**1 Nm**).*

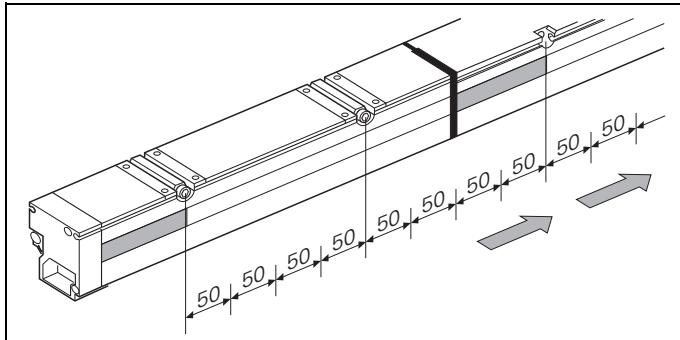


An jedem Befestigungsloch und davon im Abstand von $n \times 50$ mm kann eine Referenzmarke ausgewählt werden.

A reference mark can be selected at any mounting hole and at intervals of $n \times 50$ mm from it.

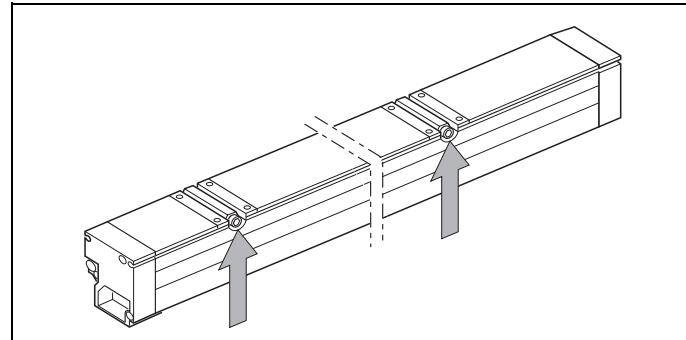

Die erste bzw. letzte mögliche Referenzmarke befindet sich am ersten geschlitzten Befestigungselement eines Endstückes.

The first (or last) possible reference mark position is at the first recessed fastening element on the end section.

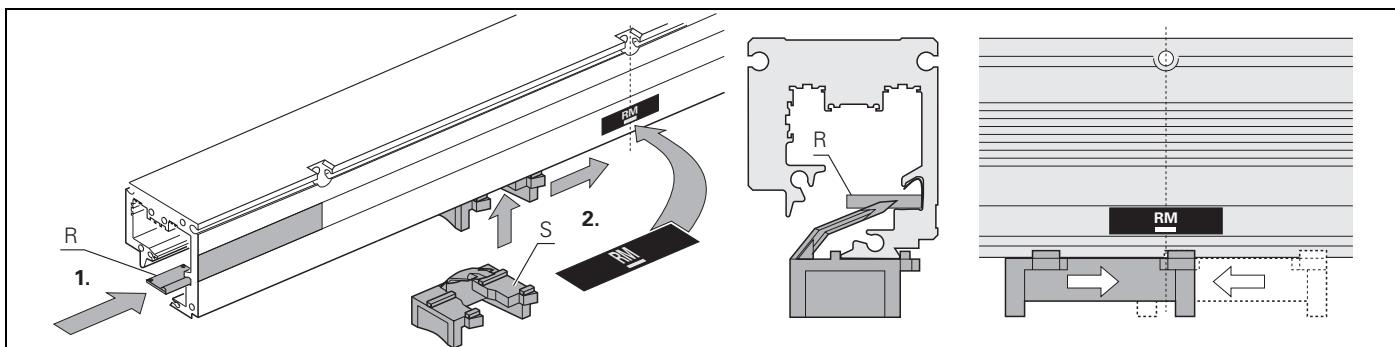

Vor Montage des entsprechenden Teilstücks die Referenzmarkenblende R einschieben. Die gewünschte Lage mit dem Referenzmarkenschild RM kennzeichnen.


Roten Referenzmarkenschieber S einführen und die Blende an die richtige Stelle schieben.

Before mounting a segment, insert the reference mark selector plate R. Mark the desired position with the reference mark label RM. Insert the red reference mark slider S and slide the selector plate to the proper position.

mm



Tolerancing ISO 8015

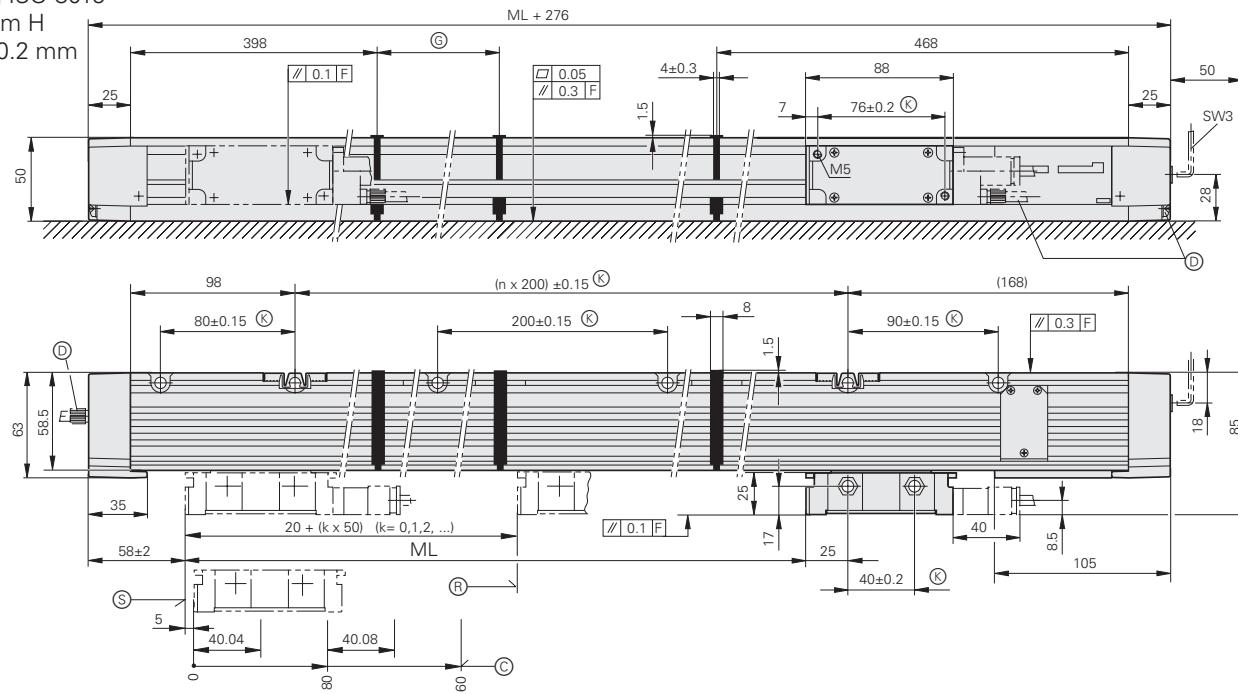ISO 2768 - m H
< 6 mm: ± 0.2 mm

F = Maschinenführung

(R) = Kundenseitige Anschlussmaße

(D) = Druckluftanschluss

(G) = Gehäuseteilstück-Längen

(R) = Referenzmarken-Lage
LB 302/LB 382(C) = Referenzmarken-Lage
LB 302C/LB 382C

F = Machine guideway

(R) = Required mating
dimensions

(R) = Compressed air inlet

(S) = Beginn der Messlänge ML

(R) = Reference mark position
LB 302/LB 382(C) = Reference mark position
LB 302C/LB 382C


(S) = Start of measuring length ML

mm



Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - m H
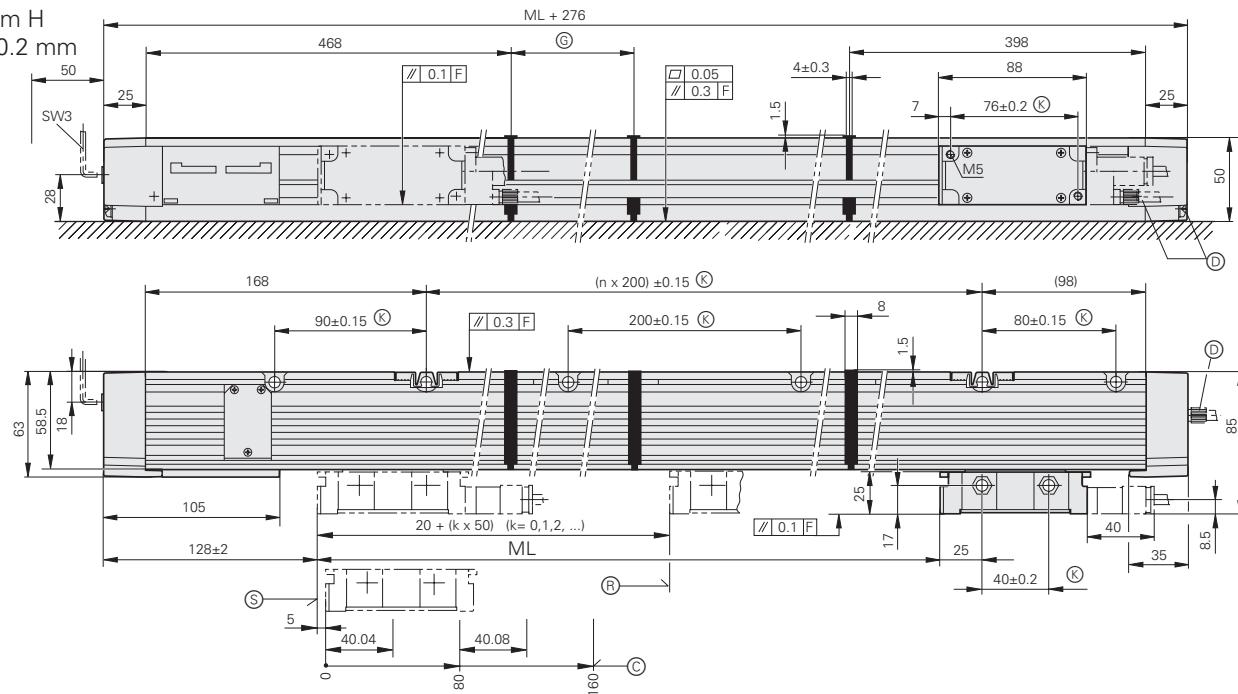
< 6 mm: ± 0.2 mm

F = Maschinenführung

K = Kundenseitige Anschlussmaße

D = Druckluftanschluss

G = Gehäuseteilstück-Längen

(R) = Referenzmarken-Lage
LB 302/LB 382(C) = Referenzmarken-Lage
LB 302C/LB 382C

(S) = Beginn der Messlänge ML

F = Machine guideway


(K) = Required mating
dimensions

(D) = Compressed air inlet

(G) = Housing section lengths

(R) = Reference mark position
LB 302/LB 382(C) = Reference mark position
LB 302C/LB 382C

(S) = Start of measuring length ML

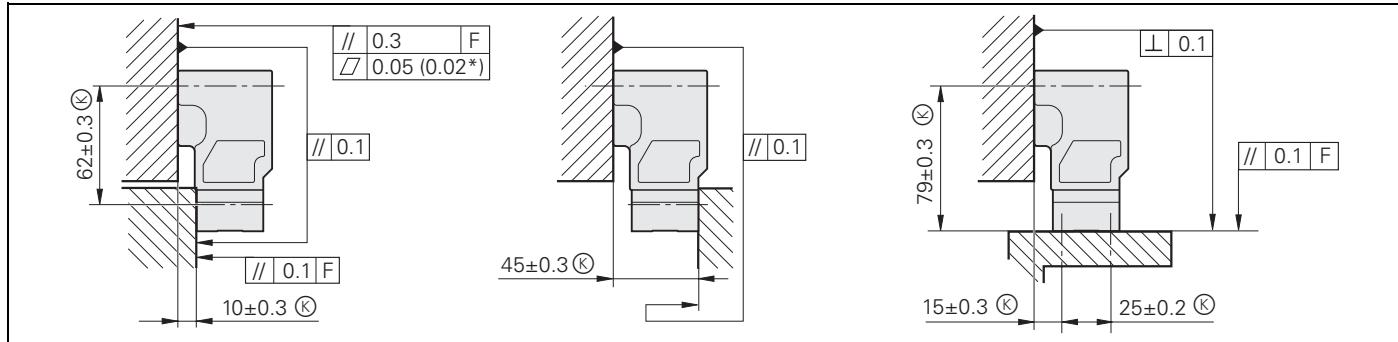

Montage-Möglichkeiten und Anbautoleranzen


F = Maschinenführung

(K) = Kundenseitige Anschlussmaße


* im Bereich eines Gehäusestoßes (± 50 mm).*Mounting possibilities and tolerances*

F = machine guideway

(K) = Required mating dimensions

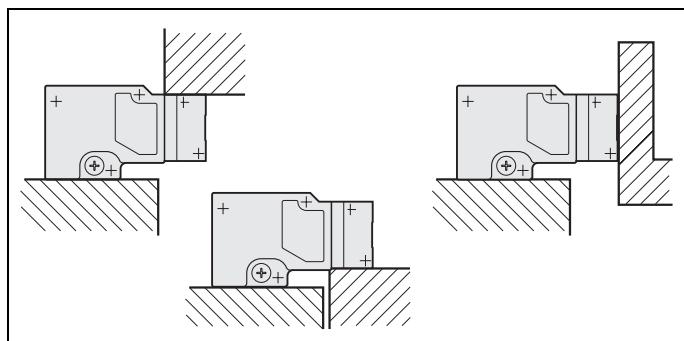
* Near a housing joint (± 50 mm)

Waagerechter Anbau ist möglich.

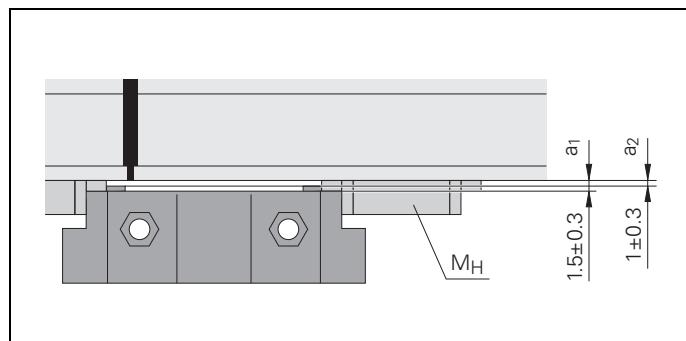A horizontal mounting attitude is possible.Der Arbeitsabstand a_1 oder a_2 muss über die gesamte ML eingehalten werden. Der Abstand kann mit der Montagehilfe M_H eingestellt werden.*The scanning gap a_1 or a_2 must be maintained over the entire ML. The gap can be adjusted with the mounting aid M_H .*


Befestigung der Gehäuseteilstücke

Mounting the Housing Sections

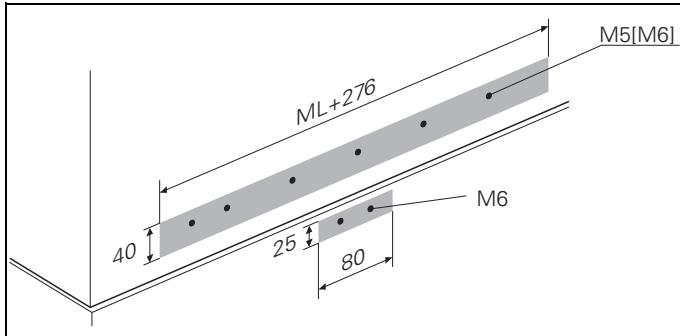


Die Anbauflächen müssen lackfrei sein.

The mounting surfaces must be clean and free of paint.

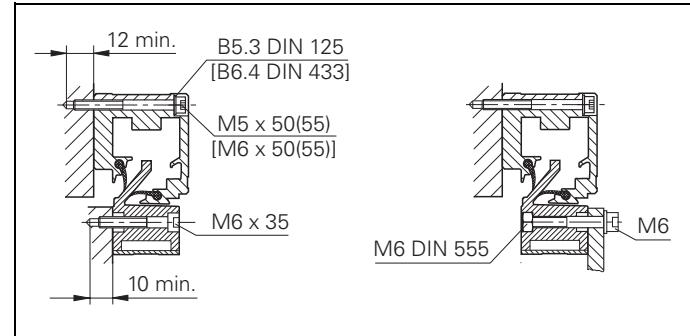


Bohrungen, Gewinde und Be-festigungsschrauben.

Threaded mounting holes and mounting screws.

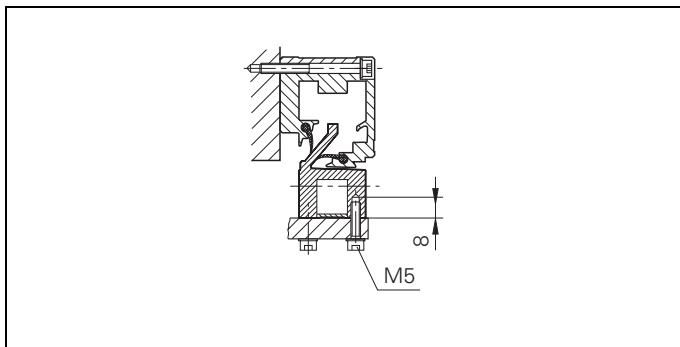


Befestigungsmöglichkeit am Deckel der Abtasteinheit.

Mounting possibility on the cover of the scanning unit.

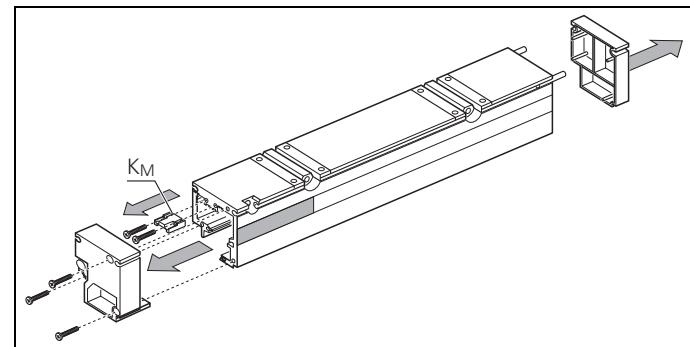


Gehäusedeckel von Endstück ent-fernen, Maßstabsklemmstück KM herausnehmen und rote Schutz-kappe entfernen.

Remove end cap from end section, take out scale clamp KM and remove the red protecting cap.

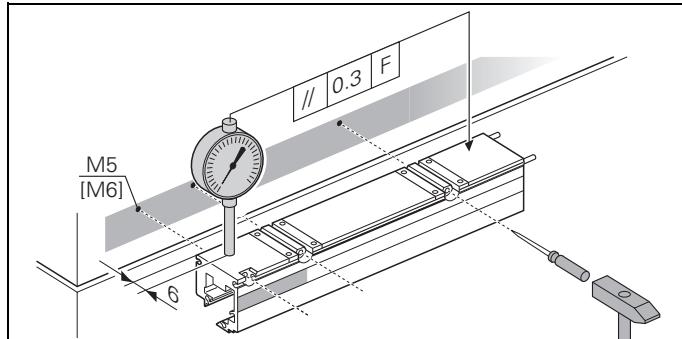


Falls nicht schon vorhanden:
Befestigungsgewinde an der
Maschine anbringen. Dazu Gehäuseteilstücke zum Anreißen verwenden.
F = Maschinenführung

Drill and tap mounting holes on
the machine (if not already
present). Use the housing
sections as a template.
F = machine guideway

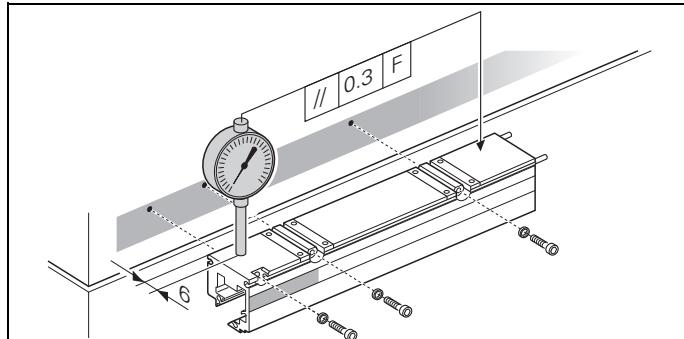


Align end section to the machine
guideway and screw down
(5 Nm). Use a washer on the
recessed fastening elements!

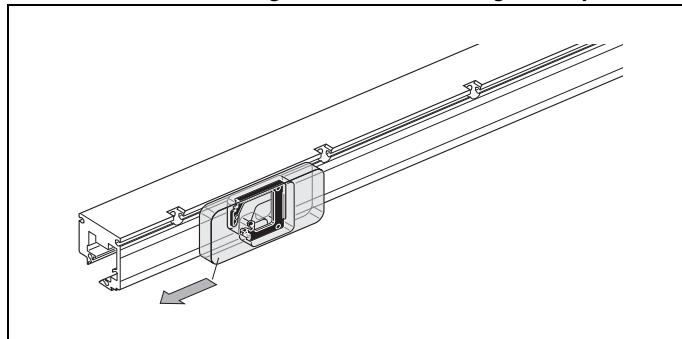


Dichtung mit Transportschutz von
Gehäuseteilstücke abschieben.

Slide the seal with shipping
protection off of the housing
section.

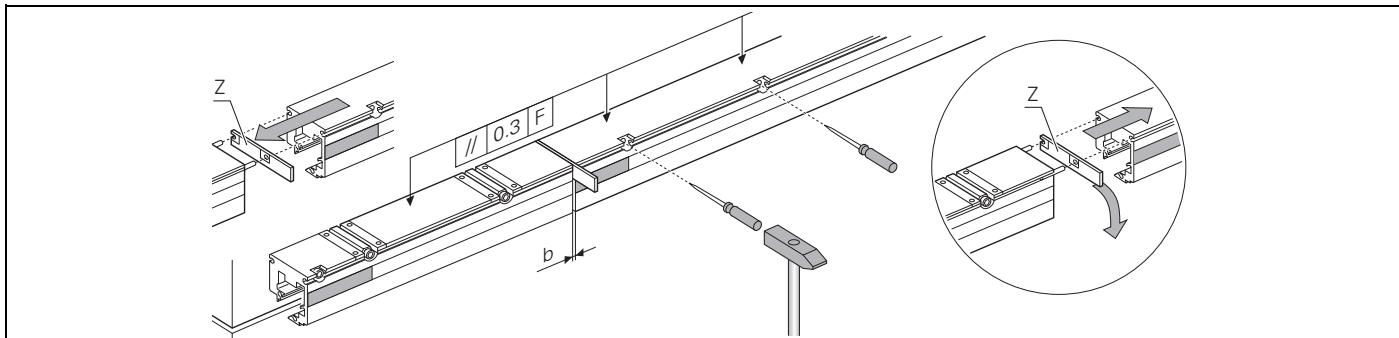


Nächstes Gehäuseteilstück ansetzen, ausrichten und ggf. Bohrungen ankörnen. Zwischen den Gehäusestücken Spalt b einhalten. Dazu rotes Distanzstück Z (Kleinteile) verwenden.

Place the next housing section on the machine and align. Mark holes with a center punch if necessary. Use red spacer Z (small parts) to assure correct gap b between the housing sections.

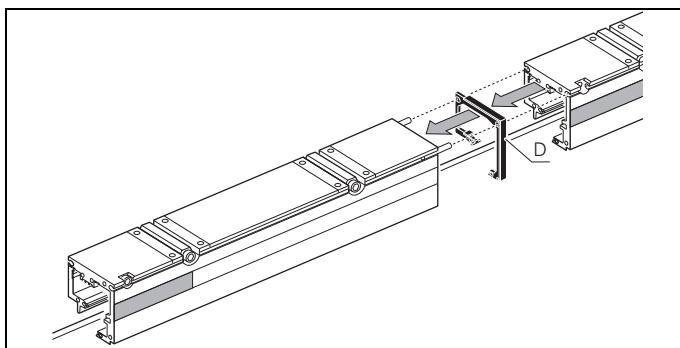


Dichtung D auf die Stoßstelle stecken.
Gehäuseteilstück aufstecken.

Place seal D onto the joint and attach the housing section.

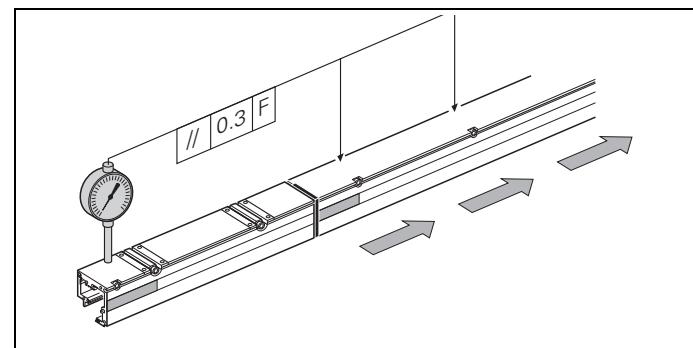


Aufgestecktes Gehäuse zur Maschinenführung F ausrichten und anschrauben (**5 Nm**). Mit den weiteren Teilstücken ebenso verfahren.

Now align the housing to the machine guideway F and screw down (**5 Nm**). Continue in the same manner with the remaining housing sections.

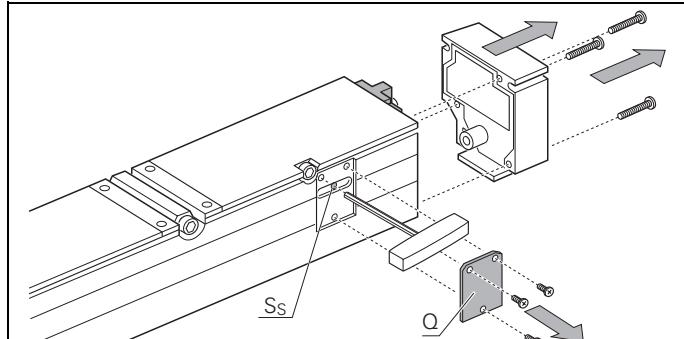


Gehäusedeckel entfernen.
Abdeckplatte Q abschrauben.
Schraube Ss lösen.


*Detach end cap and cover plate Q.
Remove screw Ss.*

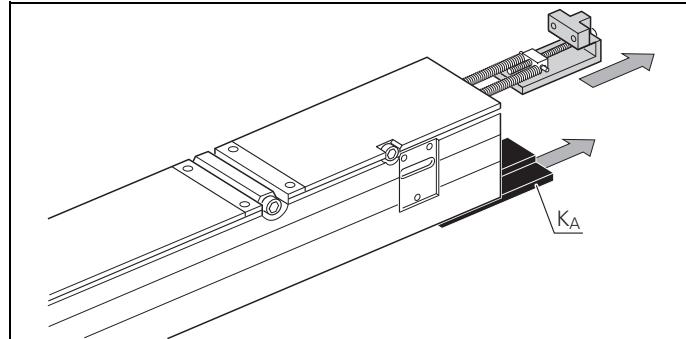


Spanneinrichtung herausnehmen.
Anschlagplatte KA heraus-
schieben. Endstück an Gehäuse-
teilstück aufstecken, ausrichten
und anschrauben (**5 Nm**).
*Pull out the tensioning device.
Slide off stop plate KA. Attach the
end section to the housing
section, align and screw down
(5 Nm).*

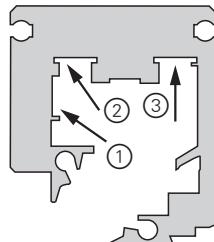

Die Laufbänder können mit dem Einzieh-Werkzeug Ew eingezogen werden.

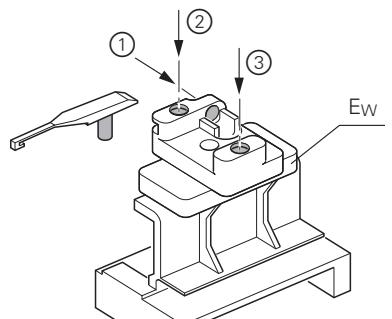


The bearing strips can be pulled in with scale tape puller Ew.

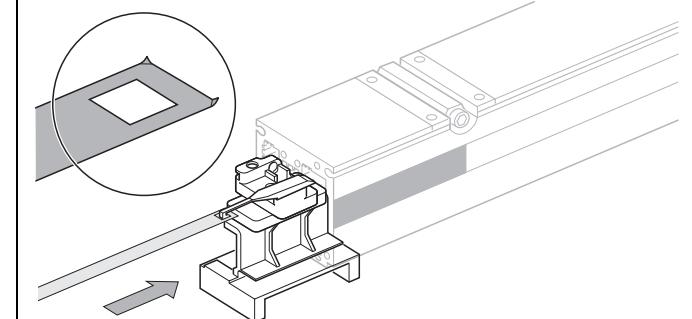


Haken des Einzieh-Werkzeugs in die benötigte Position einsetzen.
Laufbänder so einhängen, dass die abgeschrägten Ecken nach oben zeigen.

Place the hook of scale tape puller Ew in the required position.
Hook the bearing strip onto the catch such that beveled corners point upwards.

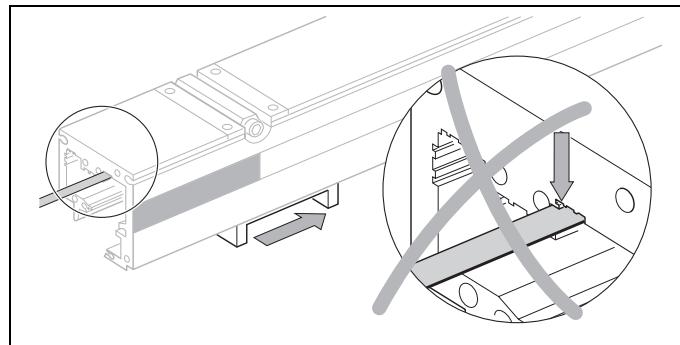


Laufbänder einschieben.
Darauf achten, dass die Laufbänder richtig in der vorgesehene Nut liegen.

Now pull the bearing strip into the housing by sliding the puller.
Make sure the strip is seated properly in the groove.

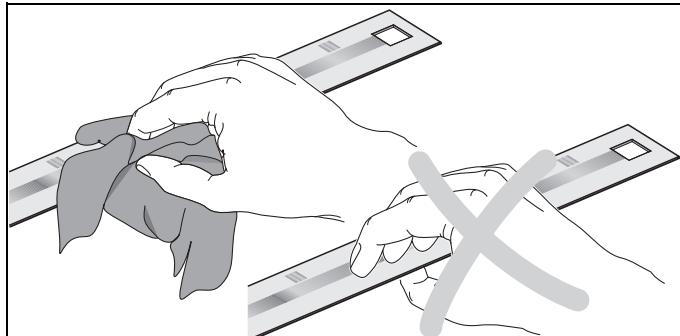


Teilung des Maßbandes mit fusselfreiem Tuch und destilliertem Spiritus oder Isopropylalkohol reinigen. Teilung nicht berühren!

Clean the graduation surface with a lint-free cloth and distilled spirit or isopropyl alcohol. Do not touch the graduation!

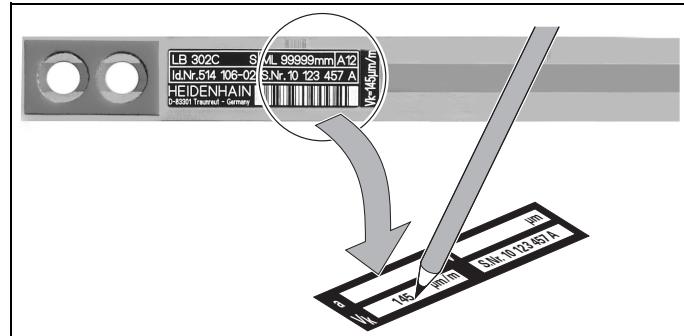

Verkürzungsfaktor V_k und Seriennummer des Maßbandes auf mitgeliefertem Aluschild notieren.

Write down the shortening factor V_k and the scale-tape serial number on the supplied aluminum label.

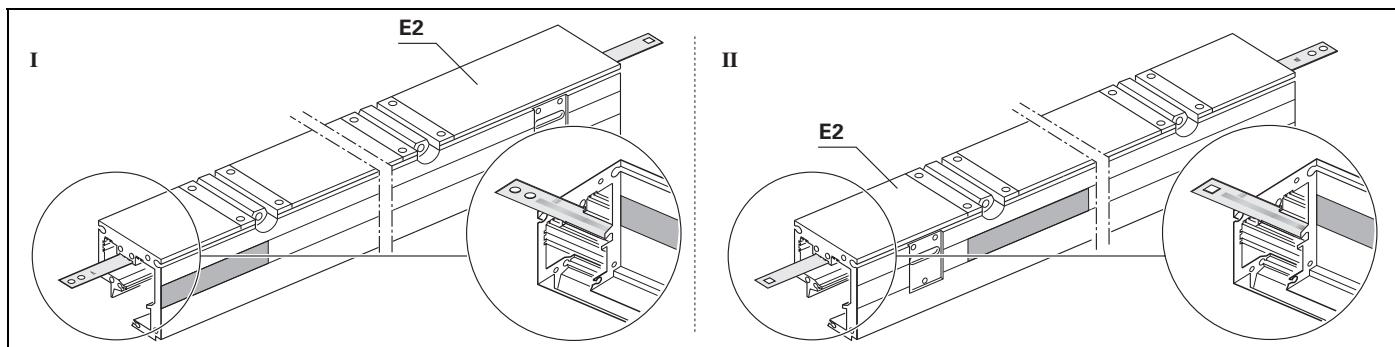


Beim Einziehen des Maßbandes in Gehäuseteilstücke darauf achten, dass die rechteckige Ausklinkungen an der Seite des Endstückes E2 ist.

- I Standard-Ausführung
- II spiegelbildliche Ausführung

auf die richtige Lage der Teilungsseite achten.



Be sure that the square hole is on the side with end section E2 when the scale tape is pulled into the housing sections.

- I Standard version
 - II Mirror-imaged version
- Observe the correct orientation of the graduation side of the scale tape.

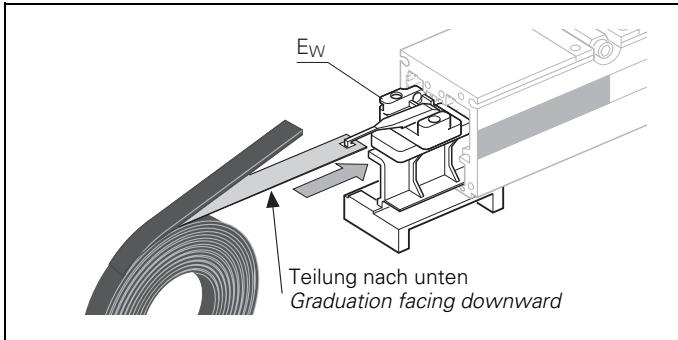


Einzieh-Werkzeug Ew einfädeln,
Maßband einhängen.

Insert scale tape puller Ew into
the housing and hook the tape
onto the catch as shown.

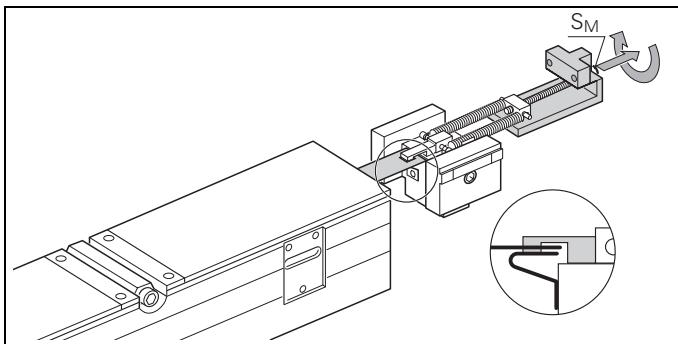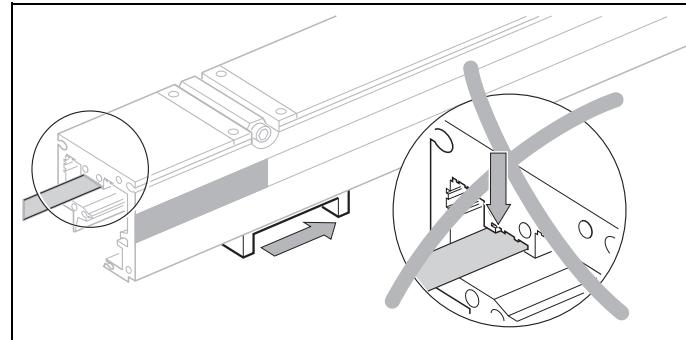


Korrekturschraube S_M der Maßband-Spanneinrichtung soweit wie möglich herausdrehen und das Maßband einhängen.

Screw out tensioning screw S_M of
the tape tensioning device as far
as possible. Hook the tape onto
the tensioning device.

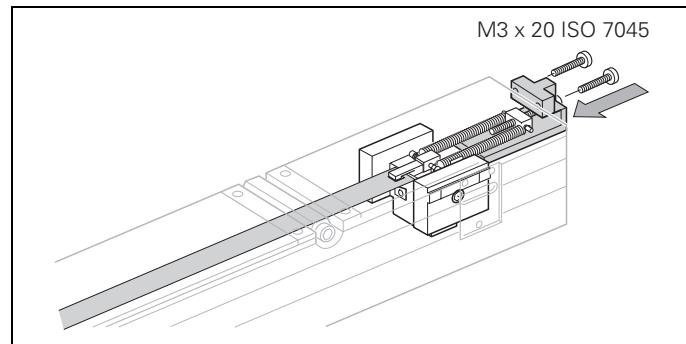


Maßband mit der Maßband-Spanneinrichtung bis zum Anschlag einschieben und anschrauben (**1 Nm**).

Slide in the scale tape with the
tape tensioning device up to the
stop and tighten screws (**1 Nm**).

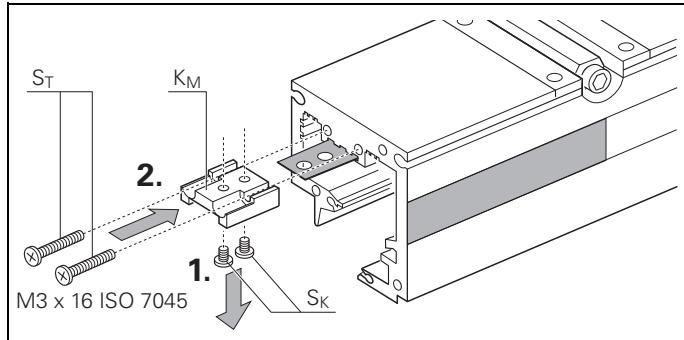


Klemmschrauben S_K aus Maßbandhalter K_M herausdrehen. K_M mit Schrauben S_T anschrauben.

Unscrew clamping screws S_K from scale tape holder K_M . Secure K_M with screws S_T .

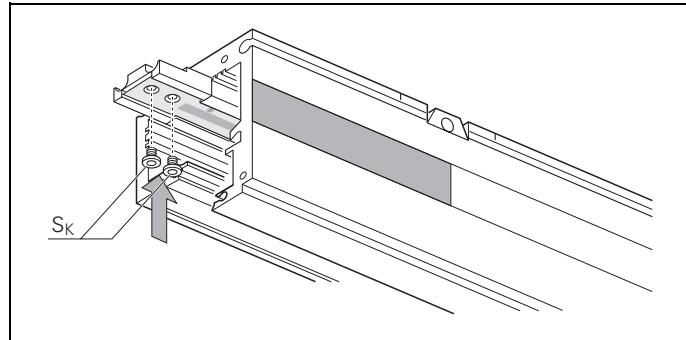


Maßband über die beiden Bohrungen mit den Klemmschrauben S_K lose anschrauben.

Loosely affix the scale tape at the two holes with clamping screws S_K .

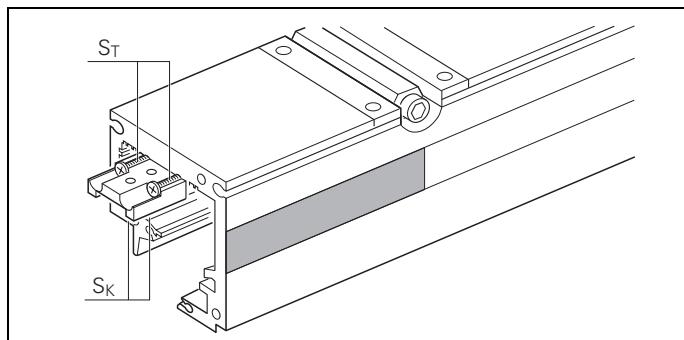

Schrauben S_T etwas lösen. Schrauben S_K so anziehen (**ca. 0.1 Nm**), dass Maßband gerade spielfrei gehalten wird. Schrauben S_T fest anziehen (**1 Nm**).

*Loosen screws S_T slightly. Then tighten screws S_K just until the scale tape has no play (**approx. 0.1 Nm**). Tighten screws S_T (**1 Nm**).*

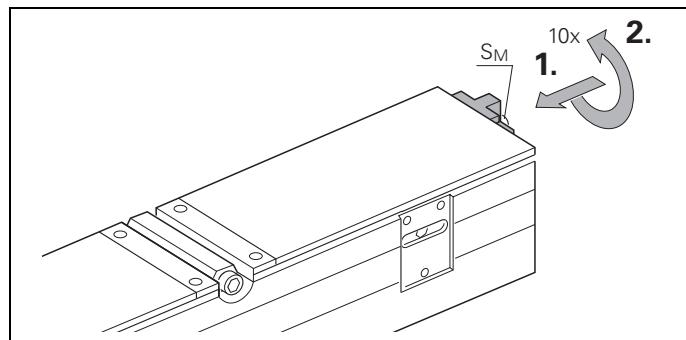


Korrekturschraube S_M soweit hineindrehen, bis Spanneinrichtung noch spielfrei anliegt. Danach Maßband mit 10 Umdrehungen spannen.

Tighten tensioning screw S_M just until the tensioning device has no play. Then tension the scale tape by turning the screw by 10 revolutions.


Maßband befestigen

Securing the Scale Tape

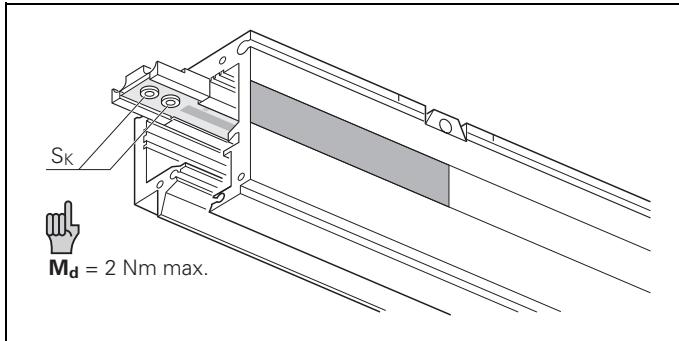


Klemmschrauben S_k fest anziehen (**ca. 1.5 Nm**).
Darauf achten, dass 2 Nm nicht überschritten werden.

*Tighten clamping screws S_k (**approx. 1.5 Nm**).
Note: do not exceed 2 Nm torque.*

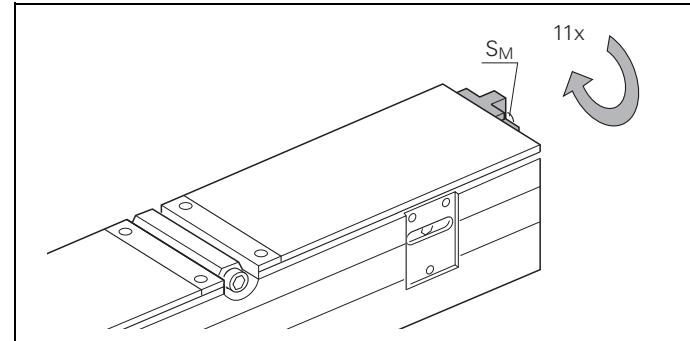


Maßband anschließend mit der Korrekturschraube S_m mit 11 Umdrehungen lösen.

Then, loosen the scale tape by 11 revolutions of the tensioning screw S_m .

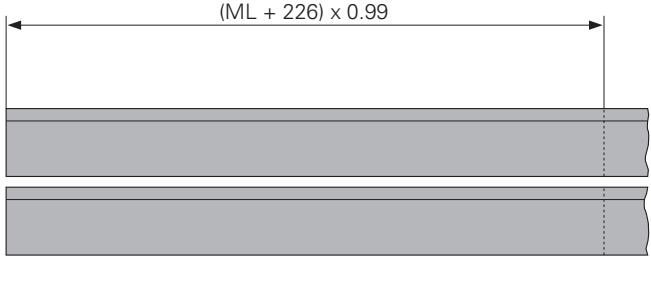


Dichtlippe halbieren und Solllänge [= (ML + 226 mm) x 0.99] markieren. Dichtlippen noch nicht auf Sollgänge zuschneiden!

Cut the sealing lip in half and mark the nominal length [(ML + 226 mm) x 0.99]. Do not cut the lips to their nominal length yet.

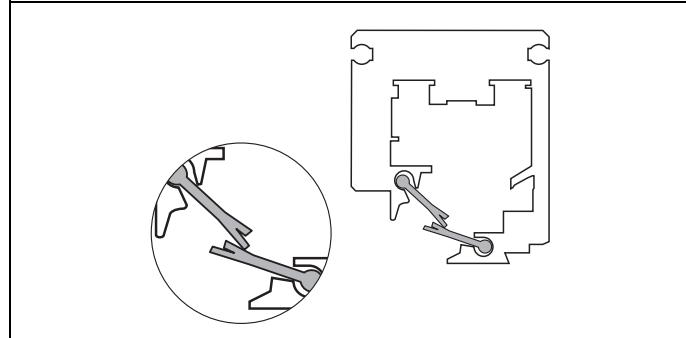


Auf richtige Lage der Dichtlippen achten.

Ensure that the sealing lips are positioned correctly.

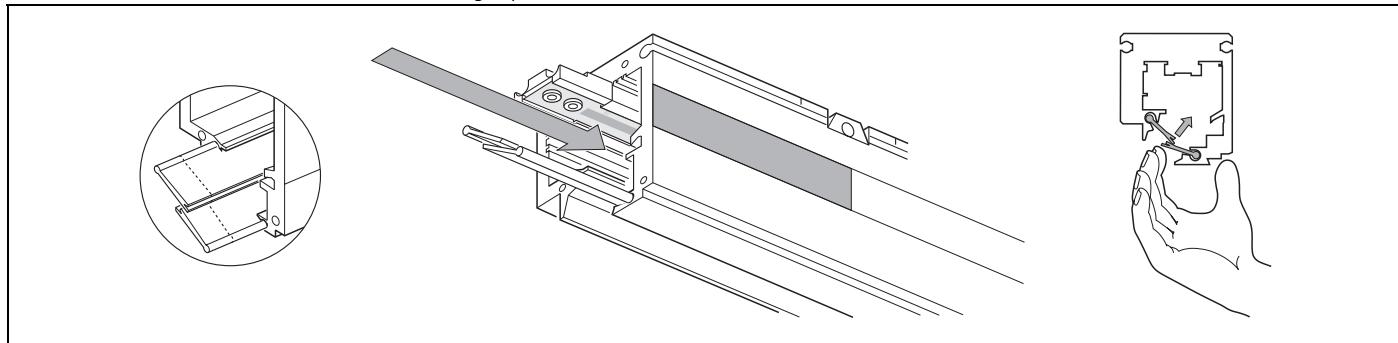

Dichtlippen in Gehäuseprofil einziehen. Markierte Seite am Endstück E1. Bei Schwierigkeit die Dichtlippen während des Einziehens mit den Fingern auflockern.


Slide the sealing lips into the housing as shown. The marked ends should be at end section E1. If necessary, loosen the sealing lips with your fingers while pulling them in.

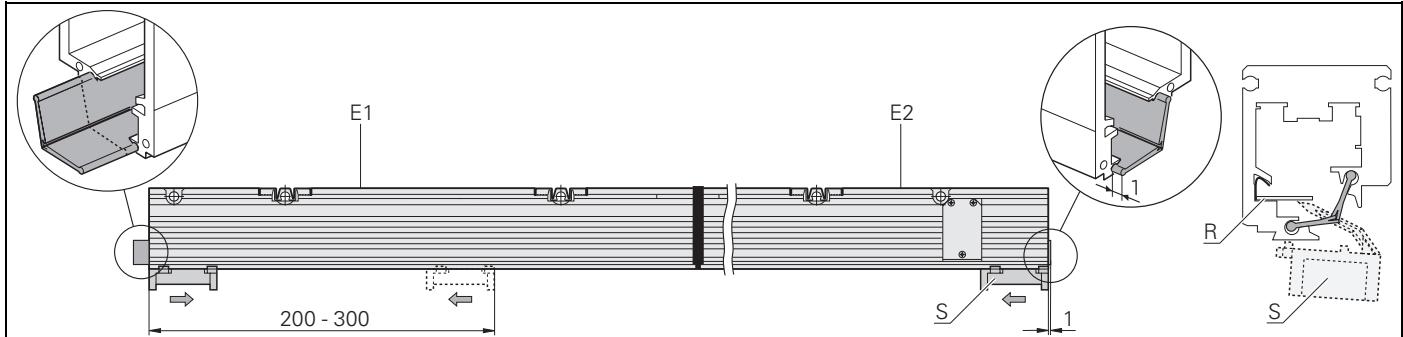

Dichtlippen stehen am Endstück E2 um 1 mm heraus. Dichtlippen am Endstück E1 ca. 200-300 mm aufstellen, danach vom Endstück E2 über die gesamte Länge. Hierzu z. B. den mitgelieferten Referenzmarkenschieber S benutzen. **Dichtlippen müssen ineinander greifen!**


Referenzmarkenblende R nicht mehr verschieben!

The sealing lips jut out at the end section E2 by 1 mm. Starting at end section E1, orient the lips outward for approx. 200-300 mm, then from end section E2 over the entire length. Use, for example, the provided reference mark slider S. **Sealing lips must interlock! Do not move the reference mark selector plate!**

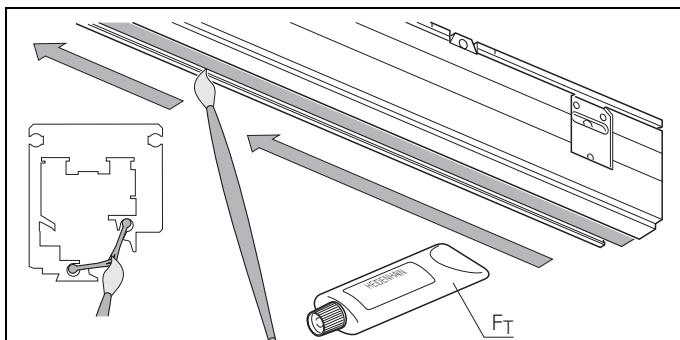


Dichtlippen auf der Innenseite mit Dichtlippenfett F_T leicht einfetten. Dichtlippen ab und zu nachfetten.

Lightly lubricate the inside of the sealing lips with the supplied grease F_T. Relubricate occasionally.

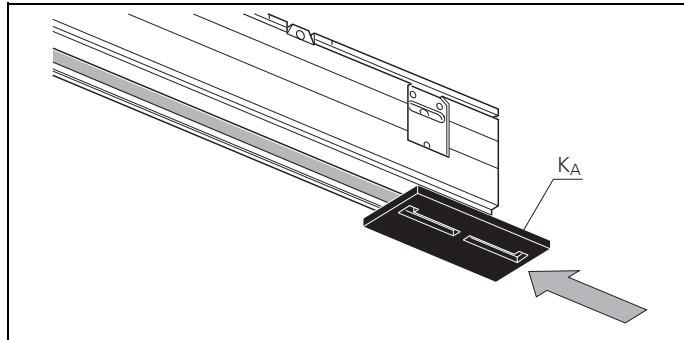


Anschlagplatte KA am Endstück, an dem die Maßband-Spanneinrichtung angebracht ist, einschieben.

Slide stop plate KA onto end section (the end section with the tape tensioning device).

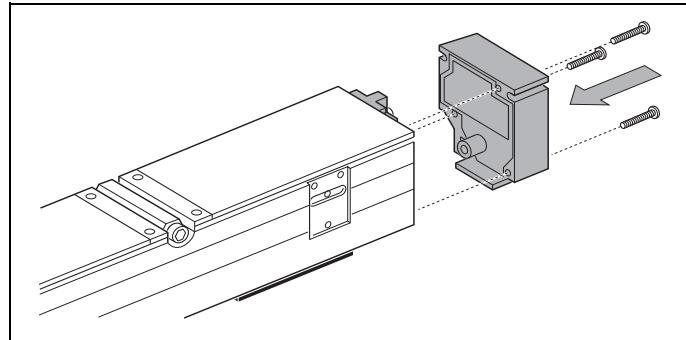


Gehäusedeckel mit 3 Schrauben M3 x 16 DIN 7985 befestigen (**1 Nm**). Die Dichtlippen sollen gut anliegen.

*Secure end cap with 3 screws M3 x 16 ISO 7045 (**1 Nm**). Be sure the sealing lips are seated correctly against the end cap.*

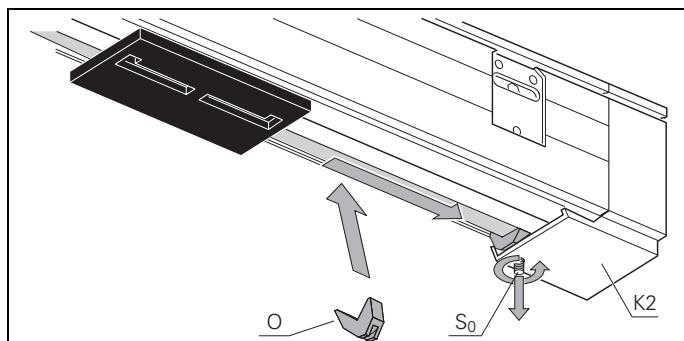


Schraube S₀ am Gehäusedeckel K2 lösen. Dichtlippen-Klemmstück O einsetzen, unter den Gehäusedeckel schieben.

Slacken screw S₀ on end cap K2. Insert sealing lip clamp O and slide it under the end cap as shown.

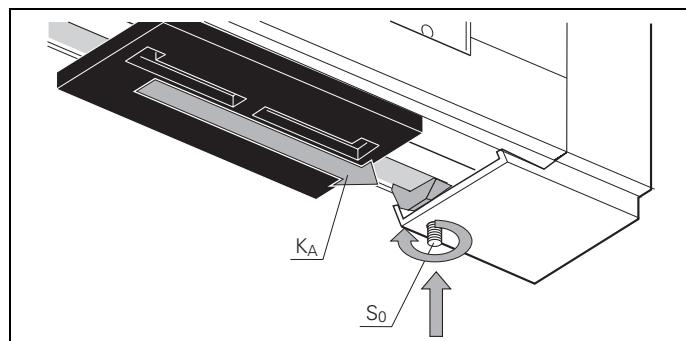


Schraube S₀ anziehen (**0.6 Nm**). Anschlagplatte KA an den Gehäusedeckel schieben.

*Tighten screw S₀ (**0.6 Nm**). Slide stop plate KA against the end cap.*

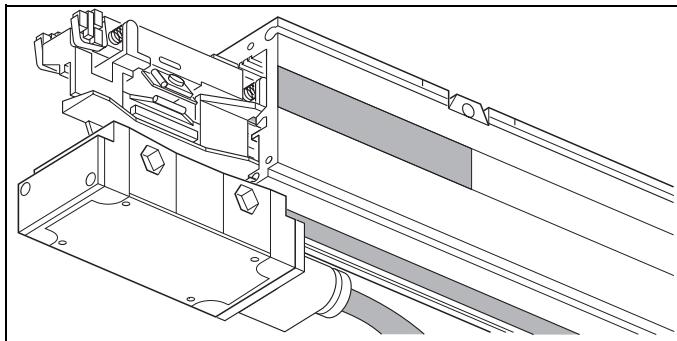


Abtasteinheit vorsichtig einsetzen
und lose anschrauben.

Carefully insert the scanning unit
and screw down loosely.

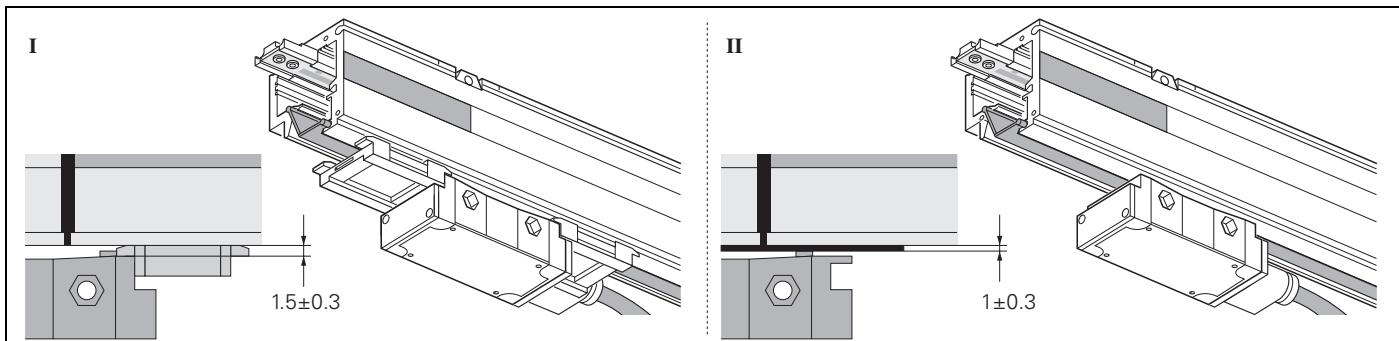


Abtasteinheit ausrichten, entweder
I mit Transportsicherung oder II Fühlerlehre.
Danach Befestigungsschrauben festziehen (**M6: 8 Nm; M5: 5 Nm**),
Abstand nochmals überprüfen und Transportsicherung bzw.
Distanzstück entfernen.

Align the scanning unit, using either
I the shipping brace, or II the feeler gauge.
Then tighten the mounting screws (**M6: 8 Nm; M5: 5 Nm**), check the
gap again and remove the shipping brace (spacer).

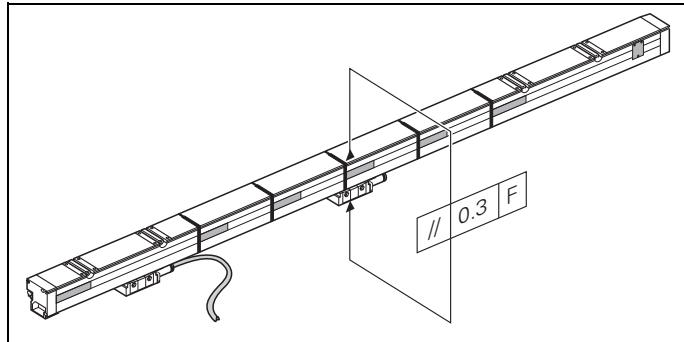


Anbautoleranzen über die gesamte Messlänge überprüfen.

Check the mounting tolerances over the entire measuring length.

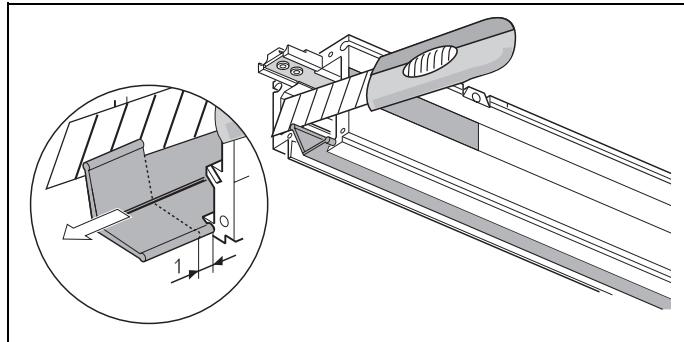


Dichtlippen am Endstück so weit herausziehen, dass die Markierung um 1 mm heraussteht.
An der Markierung abschneiden.

Pull out the sealing lips at end section so that the marking protrudes by 1 mm, then cut off at the marking.

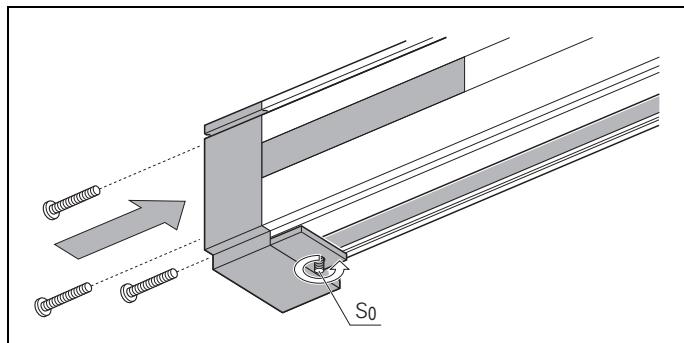


Gehäusedeckel anschrauben und Klemmschraube S_0 lösen.

Screw on the end cap and loosen clamping screw S_0 .

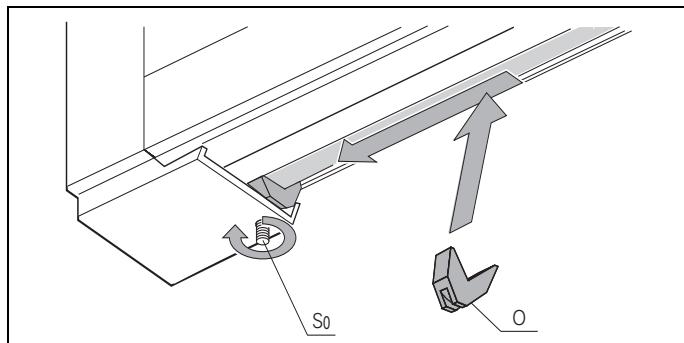


Dichtlippen-Klemmstück O einsetzen und unter den Gehäusedeckel schieben. Schraube S_0 anziehen (**0.6 Nm**).

*Insert sealing lip clamp O and slide it under the end cap. Tighten screw S_0 (**0.6 Nm**).*

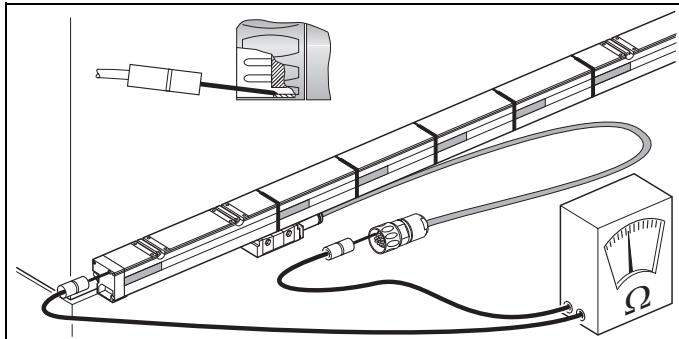


Elektrischer Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maßstabsgehäuse:
Sollwert: < 1 Ω max.

*Check the shielding by measuring the resistance between connector housing and scale.
Desired value: < 1 Ω max.*

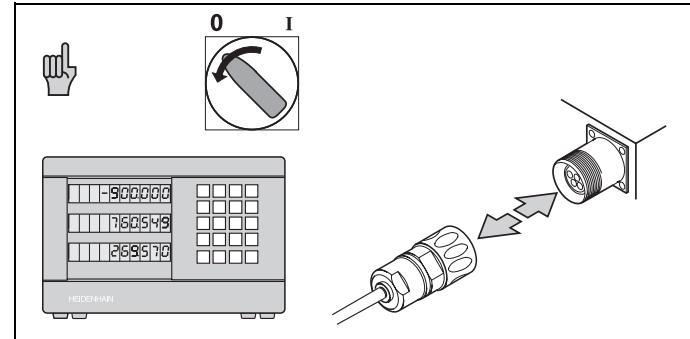


LB an einer HEIDENHAIN Messwertanzeige anschließen und Funktion über gesamten Verfahrbereich überprüfen.

Connect the encoder to a HEIDENHAIN display unit and check for proper function over the entire traverse range.

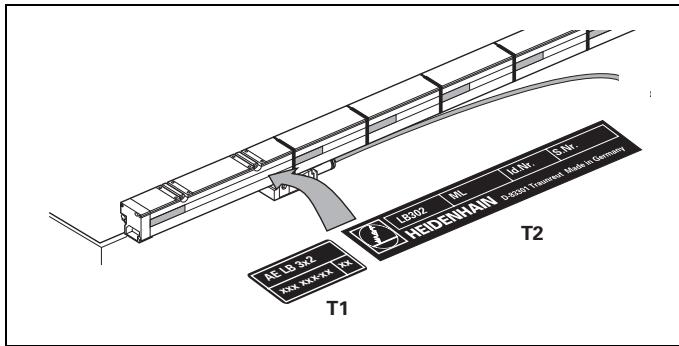


Typenschilder anbringen.

Attach ID labels.

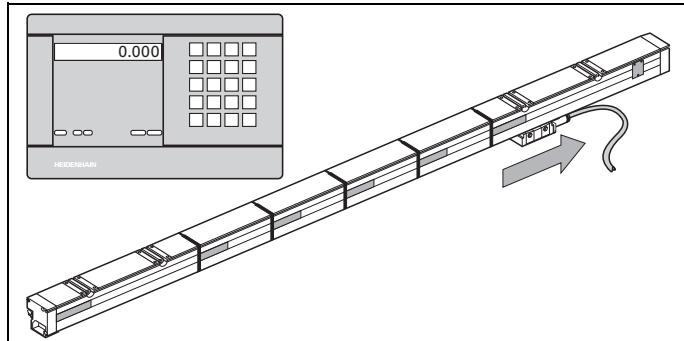


Abtasteinheit soweit wie möglich in Richtung Endstück fahren.
Messwertanzeige nullen.

Slide the scanning unit as far as possible toward the end. Reset the display to zero.

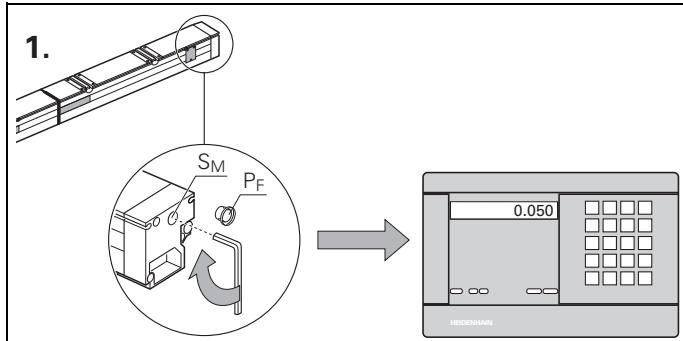


Stopfen P_F vorsichtig entfernen.
Korrekturschraube S_M soweit anziehen um eine Maßband-Vorspannung zu erreichen (ca. 50 μm).

Carefully remove the plug P_F . Tighten the tape tensioning screw S_M to attain a pretension on the tape (approx. 50 μm).

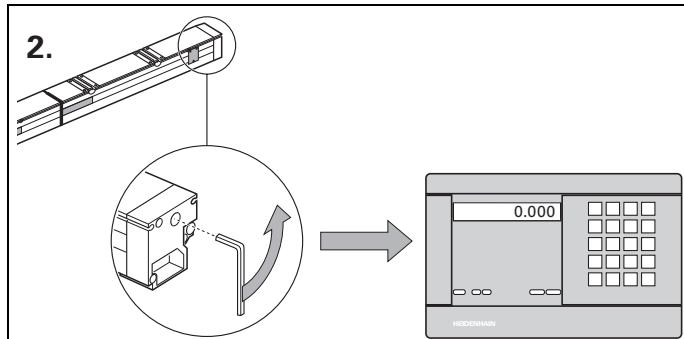


Korrekturschraube lösen, bis die Anzeige stillsteht. Danach Anzeige nullen. Das Maßband ist entspannt, die Korrekturschraube nicht mehr weiterdrehen!

Back off tensioning screw S_M until the display stops changing. Reset display to zero. The tape is now relaxed—do not turn the tensioning screw any further!

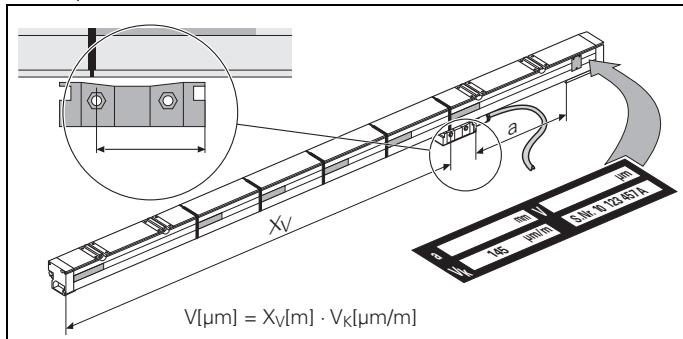


Berechnen des Spannwertes V : V_k ist der notierte Verkürzungsfaktor, Abstand X_v messen. Wert V und Abstand a eintragen. Schild aufkleben.

Calculate the tension value V : V_k is the shortening factor; measure the distance X_v . Write down the value of V and distance a . Affix the label.

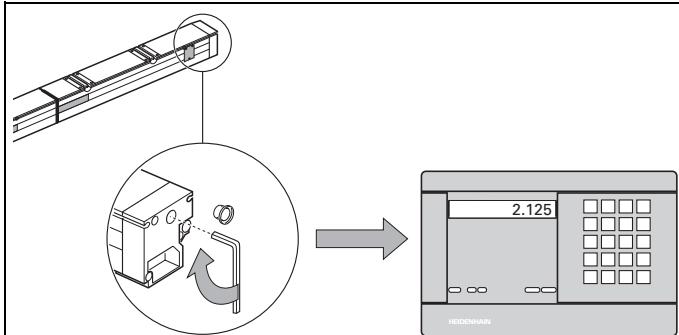


Maßband um den vorher berechneten Wert spannen.

Increase the tape tension until the display shows the value calculated before.

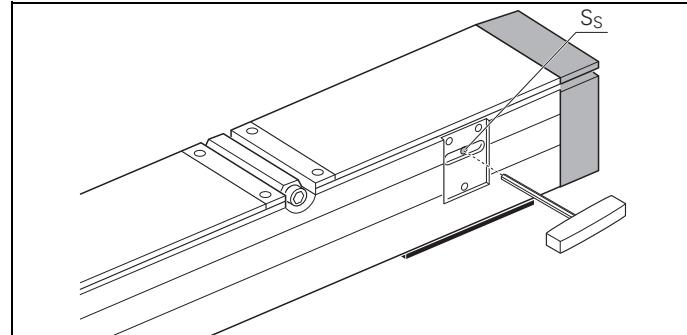


Nach dem Spannen die Klemmschraube Ss anziehen (**2 Nm**).

*Now tighten clamping screws Ss (**2 Nm**).*

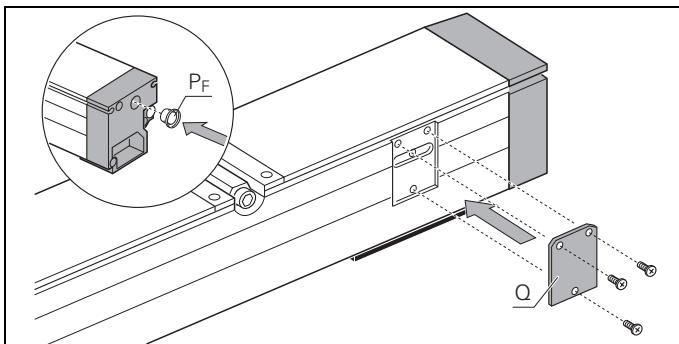


Verschlussstopfen Pf wieder einsetzen. Deckel Q mit den Schrauben M2.5 x 5 (**0.6 Nm**) anschrauben.

*Replace plug Pf. Attach cover Q with screws M2.5 x 5 (**0.6 Nm**).*

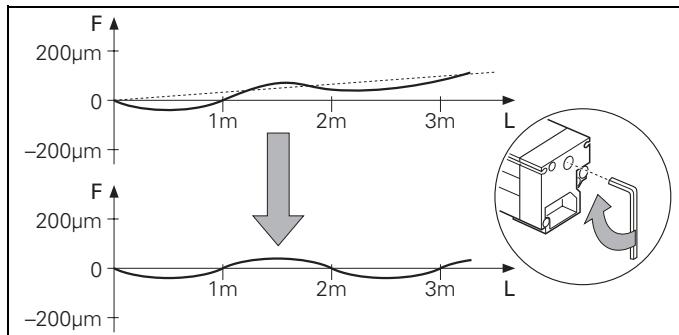


Eine **lineare Fehlerkorrektur** über die gesamte Messlänge kann bis $\pm 100 \mu\text{m}$ über die Spanneinrichtung des Maßbandes erfolgen (siehe Seiten 30 und 31).

A **linear error compensation** of up to $\pm 100 \mu\text{m}$ can be applied to the entire measuring length with the tape tensioning device (see pages 30 and 31).

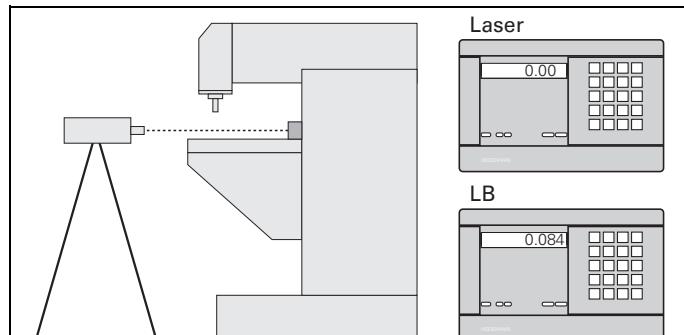


Vergleichsmesssystem, z. B. Laserinterferometer, in der Werkstückebene aufstellen und Maschine vermessen.

Set up a comparator system (such as a laser interferometer) in the workpiece plane and measure the machine tool.

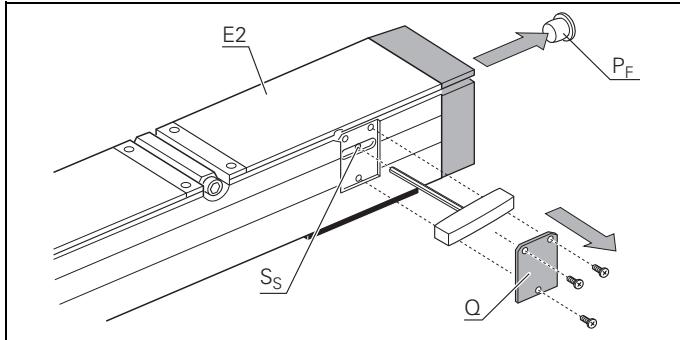


Deckel Q und Stopfen P_F entfernen und Schraube S_S lösen.

Remove cover Q and plug P_F.
Slacken screw S_S.

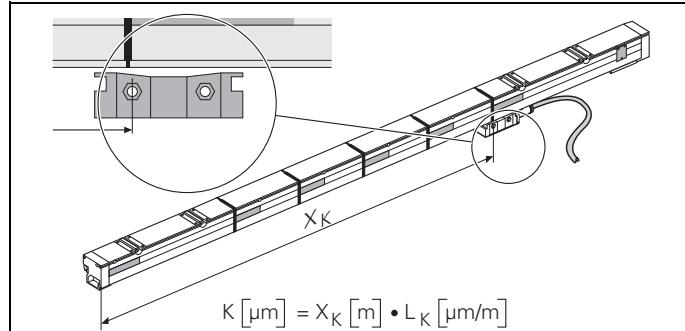


Korrekturwert K berechnen:
Abstand X_K messen, Längen-
korrekturwert L_K (bestimmt aus
Vermessung der Maschine).
Weiter wie auf Seite 31
beschrieben.

Calculate compensation value K:
measure distance X_K and multiply
with linear compensation value L_K
(from measurement of machine).
Then continue as described on
page 31.

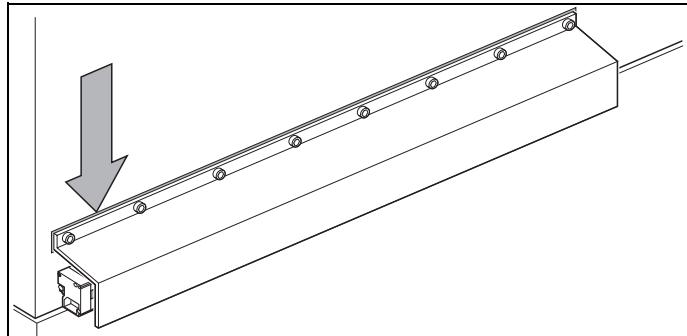


Bei größerer Verschmutzungsgefahr empfiehlt sich eine zusätzliche Abdeckung mit Dichtung zwischen Anbaufläche und Abdeckung.

If there is significant danger of contamination, fit a protective cover over the encoder with a seal between it and the mounting surface.

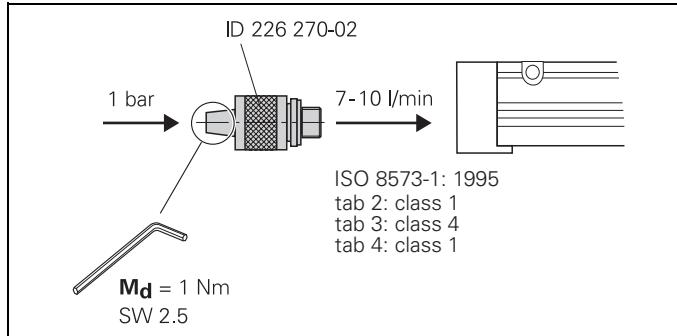

Druckluft: 1 bar nur über Anschlussstück. Nur saubere und trockene Druckluft verwenden.

Compressed air: 14.5 psi only via connecting piece.
Use only clean, dry air.

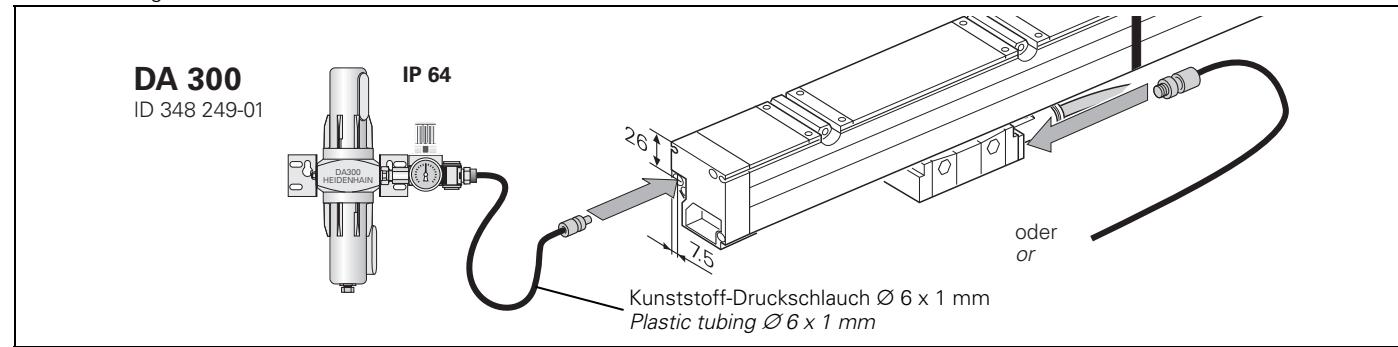

Anschluss von Druckluft an der Abtasteinheit.
Druckluft-Anlage als Zubehör.

*Connection of compressed air at scanning unit.
Compressed air unit available as accessory.*

Anschluss von Druckluft an den Maßstab-Endstücken.

Connect compressed air at scale end sections.


Mechanische Kennwerte**Mechanical Data**

Maßverkörperung	AURODUR-Gitterteilung auf Stahlband Teilungsperiode P = 40 µm therm. Längenausdehnungs-Koeffizient $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$			Measuring standard	AURODUR graduation on steel tape Grating period P = 40 µm Thermal expansion coefficient $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \text{ ppm/K}$		
Referenzmarken	LB 302/LB 382 alle 50 mm, durch Blenden auswählbar LB 302 C/LB 382 C abstandscodiert mit 2000 x P			Reference marks	LB 302/LB 382 Every 50 mm, selectable with plates LB 302 C/LB 382 C Distance-coded with 2000 x P		
Maximale Verfahr-geschwindigkeit	120 m/min 180 m/min bei Nachschmierung der Dichtlippen einmal jährlich			Max. traversing speed	120 m/min (4724 ipm) 180 m/min (7087 ipm) if sealing lips are lubricated once per year		
Zulässige Beschleunigung	max. Vibration (55 bis 2000 Hz) 300 m/s ² (IEC 68-2-6) max. Schock (11 ms) 300 m/s ² (IEC 68-2-27)			Permissible acceleration	Max. vibration (55 to 2000 Hz) 300 m/s ² (IEC 68-2-6) Max. shock (11 ms) 300 m/s ² (IEC 68-2-27)		
erforderliche Vorschubkraft	$\leq 15 \text{ N}$			Required moving force	$\leq 15 \text{ N}$		
Schutzart (EN 60 529 bzw. IEC 529)	IP 53 bei Einbau nach Montageanleitung IP 64 bei Anschluss von Druckluft			Protection type (IEC 529 or EN 60 529)	IP 53 when installed according to mounting instructions IP 64 with compressed air		
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C			Operating temperature	0 to 50 °C (32 to 122 °F)		
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C			Storage temperature	-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)		
Zulässige Biegeradien der Kabel	Kabel Ø	bei Wechselbiegung	bei einmaliger Biegung	Permissible bending radii for connecting cable	Cable diameter	For frequent flexing	For rigid configuration
mit Schutzschlauch	6 mm	$R \geq 75 \text{ mm}$	$R \geq 20 \text{ mm}$	with armor tubing	6 mm	$R \geq 75 \text{ mm}$	$R \geq 20 \text{ mm}$
	8 mm	$R \geq 100 \text{ mm}$	$R \geq 40 \text{ mm}$		8 mm	$R \geq 100 \text{ mm}$	$R \geq 40 \text{ mm}$
	10 mm	$R \geq 75 \text{ mm}$	$R \geq 35 \text{ mm}$		10 mm	$R \geq 75 \text{ mm}$	$R \geq 35 \text{ mm}$

9-poliger HEIDENHAIN-Stecker
9-pin connector HEIDENHAIN




1	2	5	6	7	8	3	4	Gehäuse Housing	9
I_1		I_2		I_0		5 V U_P	0 V U_N	Außenschirm Ext. shield	Innenschirm Int. shield
+	-	+	-	+	-				
grün Green	gelb Yellow	blau Blue	rot Red	grau Gray	rosa Pink	braun Brown	weiß White		weiß/braun White/Brown
					EN 50 178/4.98; 5.2.9.5 IEC 364-4-41: 1992; 411(PELV/SELV) (siehe, see HEIDENHAIN D 231 929)				

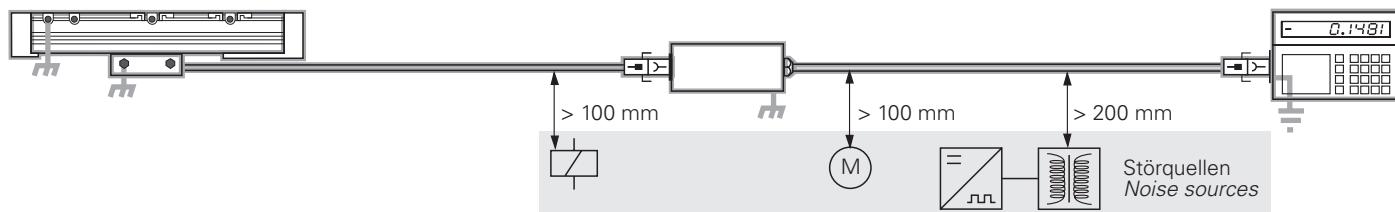

Elektrische Kennwerte**LB 302/LB 302 C****Spannungsversorgung**


5 V ± 5 %/100 mA (ohne Last)

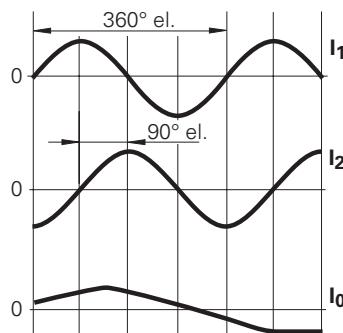Ausgangssignale**Inkrementalsignale**2 annähernd sinusförmige Signale I_1 und I_2 **Signalgröße bei Last 1 kΩ** I_1 : 7 bis 16 µAss I_2 : 7 bis 16 µAss**Referenzmarkensignal**1 Signal I_0 **Signalgröße bei Last 1 kΩ** I_0 : 2 bis 8 µA (Nutzanteil)**Kabellänge** zur Folge-Elektronik

Max. 30 m


Electrical Data**LB 302/LB 302 C****Power supply**

5 V ± 5 %/100 mA (with no load)

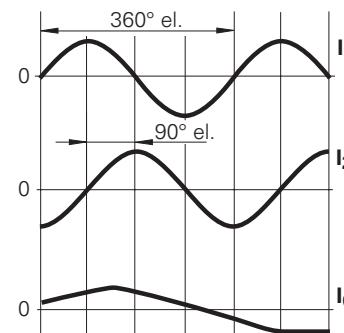
Output signals**Incremental signals**2 sinusoidal signals I_1 and I_2 **Signal amplitude with 1 kΩ load** I_1 : 7 to 16 µA_{PP} I_2 : 7 to 16 µA_{PP}**Reference mark signal**1 signal I_0 **Signal amplitude with 1 kΩ load** I_0 : 2 to 8 µA (usable component)**Cable length to subsequent electronics**

Max. 30 m

12-poliger HEIDENHAIN-Stecker
12-pin HEIDENHAIN connector

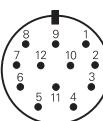

12polige HEIDENHAIN-Kupplung
12-pin HEIDENHAIN coupling

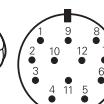

5	6	8	1	3	4	12	10	2	11	9	7	/
A		B		R		5 V Up	0 V UN	5 V Sensor	0 V Sensor	frei Vacant	frei Vacant	frei Vacant
+	-	+	-	+	-							
braun	grün	grau	rosa	rot	schwarz	braun/ grün Brown Green	weiß/ grün White Green	blau	weiß	/	violett	gelb
Brown	Green	Gray	Pink	Red	Black			Blue	White		Violet	Yellow


EN 50 178/4.98; 5.2.9.5
IEC 364-4-41: 1992; 411(PELV/SELV)
(siehe, see HEIDENHAIN D 231 929)

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

Schirm liegt auf Gehäuse.

The sensor line is internally connected to the supply line.

Shield is on housing.

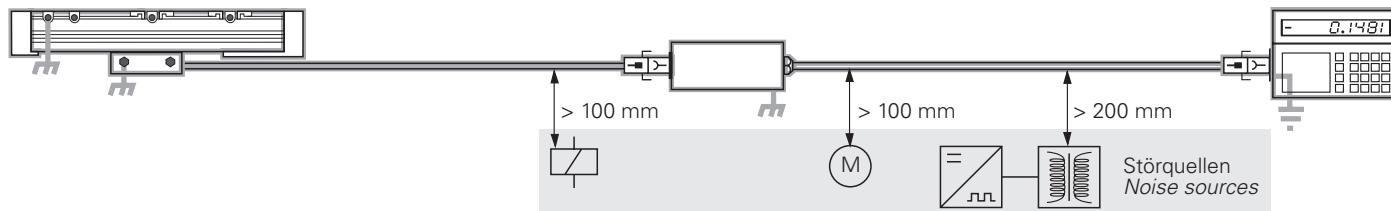

Elektrische Kennwerte	LB 382/LB 382 C	Electrical Data	LB 382/LB 382 C
Spannungsversorgung	5 V \pm 5 %/150 mA (mit Abschlusswiderstand $Z_0 = 120 \Omega$)	Power supply	5 V \pm 5 %/150 mA (with terminating resistor $Z_0 = 120 \Omega$)
Ausgangssignale	<p>360° el.</p> <p>90° el.</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>R</p>	Output signals	<p>360° el.</p> <p>90° el.</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>R</p>
Inkrementalsignale	2 annähernd sinusförmige Signale A und B	Incremental signals	2 sinusoidal signals A and B
Signalgröße	<p>A ca. 1 V_{SS} mit Abschlusswiderstand $Z_0 = 120 \Omega$</p> <p>B ca. 1 V_{SS} mit Abschlusswiderstand $Z_0 = 120 \Omega$</p>	Signal amplitude	<p>A approx. 1 V_{PP} with terminating resistor $Z_0 = 120 \Omega$</p> <p>B approx. 1 V_{PP} with terminating resistor $Z_0 = 120 \Omega$</p>
Referenzmarkensignal	1 Signal R	Reference mark signal	1 signal R
Signalgröße	R ca. 0.4 V (Nutzanteil) mit Abschlusswiderstand $Z_0 = 120 \Omega$	Signal amplitude	R approx. 0.4 V (usable component) with terminating resistor $Z_0 = 120 \Omega$
Kabellänge zur Folge-Elektronik	Max. 150 m	Cable length to subsequent electronics	Max. 150 m

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

 +49 (8669) 31-0

 +49 (8669) 5061

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 (8669) 32-1000

Measuring systems  +49 (8669) 31-3104

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support  +49 (8669) 31-3101

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming  +49 (8669) 31-3103

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming  +49 (8669) 31-3102

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls  +49 (8669) 31-3105

E-Mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de



Ve 06

324 263-04 · 10 · 9/2007 · E · Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · *Subject to change without notice*

